



alloynn.com


Сварочный  
аппарат

**MC-315**  
T2 AC/DC

**MC-500**  
T2 AC/DC



**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

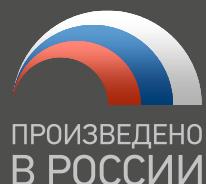

# **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>Раздел 1.</b>	<b>Правила техники безопасности</b>	<b>4</b>
<b>Раздел 2.</b>	<b>Назначение и технические характеристики</b>	<b>15</b>
<b>Раздел 3.</b>	<b>Принцип работы и возможности аппарата</b>	<b>17</b>
<b>Раздел 4.</b>	<b>Органы управления аппарата</b>	<b>26</b>
<b>Раздел 5.</b>	<b>Подготовка к работе</b>	<b>38</b>
<b>Раздел 6.</b>	<b>Порядок работы</b>	<b>42</b>
<b>Раздел 7.</b>	<b>Техническое обслуживание</b>	<b>47</b>
<b>Раздел 8.</b>	<b>Текущий ремонт</b>	<b>48</b>
<b>Раздел 9.</b>	<b>Хранение, транспортировка, консервация, упаковка</b>	<b>48</b>



Настоящее руководство по эксплуатации (далее Инструкция) содержит сведения, необходимые для ознакомления с составом, техническими характеристиками, устройством и правилами эксплуатации СВАРОЧНОГО АППАРАТА МС-315 Т2 AC/DC, МС-500 Т2 AC/DC (далее АППАРАТ).

Документ содержит техническое описание, инструкцию по эксплуатации, техническому обслуживанию, а также требования безопасности.

МС-315 Т2 AC/DC, МС-500 Т2 AC/DC относится к сварочным аппаратам промышленного применения и предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA) и сварки в среде защитных газов неплавящимся электродом (TIG) изделий из стали, в том числе легированной, а также изделий из алюминия и его сплавов.

Перед подключением аппарата и его эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством и соответствующей документацией по технике безопасности.

Обозначение изделия «МС-315 Т2 AC/DC», «МС-500 Т2 AC/DC».

Аппарат соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 «Оборудование для дуговой сварки. Источники сварочного тока» и ТУ 27.90.31-002-36735817-2020 «Источники питания для дуговой сварки (источники сварочного тока) серии «МС» (ЭЛЛОЙ) Технические условия».

Ответственность производителя комплекта оборудования ограничивается только функциями аппарата. Любая другая ответственность, независимо от ее вида, категорически исключена. Вводом оборудования в эксплуатацию пользователь признает данное исключение ответственности.

Производитель не может контролировать соблюдение требований данного руководства, а также условия эксплуатации, использования и технического обслуживания оборудования.

Неквалифицированная эксплуатация АППАРАТА может привести к материальному ущербу или подвергнуть опасности обслуживающий персонал. Производитель аппарата не несет никакой ответственности и гарантии за убытки, повреждения и затраты, возникшие или каким-либо образом связанные с неправильной установкой, неквалифицированным использованием, неправильной эксплуатацией и техническим обслуживанием оборудования.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В связи с постоянным усовершенствованием оборудования, входящего в состав комплекта, возможны некоторые отличия между оборудованием и его описанием, не влияющие на работоспособность и технические характеристики комплекта оборудования.

# 1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



## 1.1 Пояснение по указаниям по безопасности

**ОПАСНОСТЬ!** Обозначает непосредственно угрожающую опасность. Их возникновение приводит к смертельному исходу и тяжелым травмам.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Обозначает потенциально опасную ситуацию. Такие ситуации могут привести к смертельному исходу и тяжелым травмам.

**ОСТОРОЖНО!** Обозначает потенциально нежелательную ситуацию. Такие ситуации могут привести к легким и незначительным травмам и повреждению оборудования.

**УКАЗАНИЕ!** Обозначает опасность для результатов работы и возможный ущерб оборудованию.



## 1.2 Общие сведения

1.2.1 Данный аппарат изготовлен с использованием современных технологий и с учетом требований безопасности. Однако при его неправильном использовании возможно возникновение ситуаций:

- угрожающих здоровью и жизни работающего и находящихся рядом людей;
- ведущих к повреждению аппарата и другого оборудования;
- мешающих эффективному использованию аппарата.

1.2.2 Все лица, участвующие в подготовке к работе, эксплуатации и обслуживании аппарата, должны:

- иметь соответствующую квалификацию;
- обладать знаниями в области сварки;
- полностью прочитать данное руководство по эксплуатации и точно его соблюдать.

1.2.3 Это руководство должно храниться поблизости от используемого аппарата. Кроме инструкций данного руководства должны соблюдаться также общие и местные правила техники безопасности и защиты окружающей среды.

1.2.4 Все указания на аппарате, относящиеся к технике безопасности пользователь должен:

- поддерживать в читаемом состоянии;
- не повреждать;
- не удалять;
- не закрывать, не заклеивать и не закрашивать.

1.2.5 Неисправности, которые могут снизить безопасность, следует устранить до включения комплекта оборудования.

**Это необходимо для вашей безопасности!**



### 1.3 Надлежащее использование

1.3.1 Данный аппарат предназначен для использования только по назначению.

1.3.2 Сварочный аппарат предназначен для работы только в тех технологических режимах сварки, которые указаны на заводском шильдике и данном руководстве по эксплуатации. Использование оборудования в иных технологических режимах или в режимах, выходящих за рамки указанные в данном руководстве по эксплуатации, является использованием не по назначению. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникающие в результате таких нарушений.

1.3.3 При правильном использовании сварочного оборудования должны выполняться следующие требования:

- внимательное прочтение и соблюдение всех указаний в руководстве по эксплуатации;
- внимательное прочтение и соблюдение всех указаний по технике безопасности;
- регулярное проведение техобслуживания.

1.3.4 Сварочный аппарат предназначен для использования в промышленности. Производитель не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть в случае применения его в жилых помещениях.

1.3.5 Производитель также не несет ответственности за неудовлетворительные или некачественные результаты работы.



### 1.4 Условия эксплуатации

1.4.1 Использование или хранение сварочного оборудования с несоблюдением требований к температуре, влажности и составу окружающей среды, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, является использованием не по назначению. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникающие в результате таких нарушений.



### 1.5 Обязанности владельца

1.5.1 Владелец оборудования обязуется допускать к работе с ним только лиц, которые:

- ознакомлены с основными требованиями техники безопасности труда;
- проинструктированы по вопросам обращения с комплектом оборудования;
- ознакомлены с данным руководством по эксплуатации и, в частности, с разделом «Правила техники безопасности», поняли их и подтвердили собственноручной подписью готовность их соблюдать;
- имеют образование, соответствующее характеру предполагаемых работ.

1.5.2 Владелец сварочного оборудования обязан регулярно проверять соблюдение персоналом правил техники безопасности на рабочем месте.



## 1.6 Обязанности персонала

1.6.1 Все лица, привлекающиеся к работе с аппаратом должны:

- соблюдать правила в области безопасности труда;
- внимательно изучить данное руководство по эксплуатации и, в частности, раздел «Правила техники безопасности», подтвердить собственноручной подписью готовность их соблюдать.

1.6.2 Перед тем как покинуть рабочее место, персонал должен убедиться, что в его отсутствие не может быть причинен ущерб людям или оборудованию.



## 1.7 Безопасность персонала и окружающих людей

1.7.1 В процессе проведения сварочных работ возникают различные опасности:

- искрение и летящие в разные стороны брызги металла;

- вредное для глаз и кожи излучение от электрической дуги;

- опасное воздействие электромагнитных полей, которые представляют угрозу жизни для лиц с кардиостимулятором;

- опасность поражения током от сети электропитания и сварочным током;

- повышенное воздействие шума;

- сварочный дым и газы;



1.7.2 Персонал, использующий сварочное оборудование должен использовать защитную одежду, которая:

- трудно воспламеняется;

- обеспечивающая электрическую изоляцию и влагозащиту;

- закрывает все тело, не повреждена и находится в хорошем состоянии.

Брюки, входящие в состав защитной одежды должны быть без манжет.

При необходимости в комплект защитной одежды должна входить каска.



### 1.7.3 К защитной одежде относится также:

- защищающая глаза и лицо от ультрафиолетового излучения, жара и разлетающихся искр сварочная маска;
- прочная влагозащитная обувь;
- защищающие руки от электрического воздействия и жара перчатки;
- средства защиты от шумового воздействия органов слуха.



### 1.7.4 Персонал, использующий сварочное оборудование должен не допускать нахождения посторонних лиц, прежде всего детей, в непосредственной близости от аппарата во время его эксплуатации и проведения сварочных работ. Если, тем не менее, вблизи устройства находятся люди, то необходимо:

- проинформировать их о всех опасностях (опасность ослепления дугой, опасность травм от разлета искр, вредный для здоровья сварочный дым, шум, возможность поражения электрическим током, и т.д.);
- предоставить необходимые средства защиты или установить защитные стенки и навесы.



## 1.8 Опасность от вредных газов и паров

1.8.1 Дым, возникающий при сварке, содержит вредные для здоровья газы и пары. Сварочный дым содержит вещества, которые могут вызывать генетические поражения и рак.

1.8.2 Рекомендуется при выполнении сварочных работ держать голову на расстоянии от образующегося сварочного дыма и газов.

1.8.3 Образующийся при проведении сварочных работ дым и вредные газы:

- не вдыхать;
- удалять средствами вентиляции из рабочей зоны.

1.8.4 При проведении сварочных работ необходимо обеспечивать необходимый приток свежего воздуха.

1.8.5 Степень вредоносности сварочного дыма зависит, в том числе и от типа:

- металла заготовок;
  - электродов;
  - покрытия заготовок;
  - очистителей и обезжиривателей, которыми обрабатывались заготовки.
- Исходя из этого, при выполнении сварочных работ следует учитывать соответствующие паспорта безопасности материалов и данные производителей по перечисленным выше материалам.

1.8.6 При выполнении сварочных работ необходимо предотвращать попадания воспламеняемых паров в зону действия дуги.



## 1.9 Опасность разлетания искр

1.9.1 Разлетание искр может вызвать возгорание или взрыв.

1.9.2 Запрещается производить сварку в непосредственной близости от горючих материалов.

1.9.3 Искры и раскаленные частицы металла могут проникать через мелкие щели и отверстия. Исходя из этого, необходимо принимать меры по защите от травм и ожогов.

1.9.4 Недопустимо производить сварку в пожаро- и взрывоопасных помещениях, если последние не подготовлены к проведению сварочных работ согласно соответствующим требованиям безопасности.

1.9.5 Запрещается проведение сварочных работ на резервуарах, в которых хранятся или хранились газы, топливо, минеральные масла и т.д. Остатки хранившихся в них материалов создают опасность взрыва.



## 1.10 Опасность поражения током сети электропитания и сварочным током

1.10.1 Электрический ток представляет опасность, и поражение электрическим током может привести к смертельному исходу.

1.10.2 В источнике питания используется высоковольтное напряжение. Запрещается эксплуатировать источник питания и сварочную горелку с нарушенной изоляцией или отсутствующими корпусными элементами (крышки корпуса источника, горелки, изолятор кнопки).

1.10.3 Запрещается прикасаться к токонесущим деталям внутри и снаружи составных частей комплекта сварочного оборудования.

1.10.4 При выполнении сварочных работ по технологии MIG/MAG и WIG токоведущими частями являются сварочная проволока, катушка с проволокой, приводные ролики, а также все металлические детали, соединенные со сварочной проволокой.

1.10.5 Механизм подачи проволоки необходимо устанавливать на изолированном основании или использовать в качестве такового подходящее изолирующее крепление.

1.10.6 Все сетевые кабели должны быть надежно закреплены, не иметь повреждений изоляции.

1.10.7 Не рекомендуется наматывать сетевые кабели на корпуса устройств, входящих в состав комплекта сварочного оборудования.

1.10.8 Запрещается погружать сварочный электрод в охлаждающую жидкость.



1.10.9 Запрещается прикасаться к сварочному электроду при включенном источнике сварочного тока.

1.10.10 Между сварочными электродами двух сварочных аппаратов может возникнуть двойное напряжение холостого хода сварочного аппарата. Одновременное касание потенциалов обоих электродов может создать смертельную опасность.

1.10.11 Исправность защитного провода сетевого кабеля сварочного аппарата должна регулярно проверяться специалистом-электриком.

1.10.12 Сварочный аппарат следует подключать только к сетям с защитным проводом и розеткам, имеющим контакт заземления.

1.10.13 При эксплуатации сварочного оборудования без защитного провода производитель несет ответственности за повреждения, возникшие в результате таких нарушений.

1.10.14 Перед проведением ремонтных работ на сварочном оборудовании необходимо выключить источник и отключить его сетевой кабель от розетки. После этого необходимо установить предупреждение о том, что аппарат запрещено подключать к сети и включать.

1.10.15 При проведении технического обслуживания и ремонта сварочного аппарата после открывания корпуса аппарата необходимо:

- убедиться, что все компоненты аппарата обесточены;
- разрядить все детали, накапливающие электрический заряд.

## 1.11 Блуждающие сварочные токи



1.11.1 В случае несоблюдения приведенных ниже инструкций возможно возникновение блуждающих сварочных токов, которые могут привести к следующему:

- опасность возгорания;
- перегрев деталей, находящихся в контакте с заготовкой;
- разрушение защитных проводов;
- повреждение сварочного аппарата и других электрических устройств.

1.11.2 Для исключения блуждающих сварочных токов необходимо:

- обеспечить надежное соединение рабочей клеммы с заготовкой;
- фиксировать рабочую клемму максимально близко к месту сварки.

1.11.3 В случае эксплуатации сварочного оборудования в помещениях с электропроводящим полом необходимо устанавливать сварочный аппарат на изолятор.



## 1.12 Особо опасные участки

1.12.1 Руки, волосы, предметы одежды и инструменты должны находиться на достаточном расстоянии от подвижных деталей, например:

- вентиляторов;
- зубчатых колес;
- роликов;
- валов;
- катушек со сварочной проволокой.

1.12.2 Не рекомендуется прикасаться к вращающимся зубчатым колесам механизма подачи проволоки или иным вращающимся деталям.

1.12.3 Крышки и боковые панели сварочного оборудования открываются/снимаются только на время проведения ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию.

1.12.4 В процессе эксплуатации:

- необходимо следить за тем, чтобы все кожухи были закрыты, а все боковые панели были правильно установлены;
- держать все крышки и боковые панели закрытыми.

1.12.5 Место выхода сварочной проволоки из сварочной горелки является зоной повышенной опасности, в которой имеется риск получения травм (прокалывания руки, травмирования лица и глаз). Исходя из этого, горелка должна находиться на достаточном расстоянии от тела.

1.12.6 Не касайтесь свариваемых деталей во время и сразу после сварки, так как это может привести к ожогам. Для проведения последующих работ необходимо дождаться остывания изделия, сварочной горелки и других компонентов оборудования с высокой температурой.

1.12.7 С остывших деталей может осыпаться шлак. Поэтому при проведении последующих работ необходимо надевать индивидуальные средства защиты, а так же принимать меры по защите других лиц.

1.12.8 В пожаро- и взрывоопасных помещениях следует при выполнении сварочных работ соблюдать соответствующие национальные и международные требования безопасности.

1.12.9 Теплоноситель системы охлаждения является возможной причиной ожогов. Поэтому перед отсоединением шлангов подачи теплоносителя необходимо выключить блок охлаждения и дождаться снижения температуры теплоносителя до безопасной температуры.

1.12.10 Для транспортировки сварочного оборудования краном необходимо использовать только пригодные для этого грузозахватные приспособления производителя оборудования.



Необходимо зацеплять цепи или тросы за все предусмотренные точки подвеса подходящими грузозахватными приспособлениями. Цепи или тросы при этом должны иметь минимально возможный угол с вертикалью.

Имеющиеся на сварочном аппарате ручки предназначены для переноски вручную и не должны использоваться для транспортировки с помощью крана.

Перед транспортировкой необходимо отключить от сварочного аппарата газовый баллон.



### **1.13 Опасность со стороны баллонов защитного газа**

1.13.1 Баллоны защитного газа содержат находящийся под давлением газ и, в случае повреждения могут взорваться. Поэтому они требуют бережного обращения.

1.13.2 Баллоны со сжатым защитным газом следует защищать от избыточного нагревания, механических ударов, открытого огня, искр и электрической дуги. Поэтому они должны находиться на достаточном расстоянии от источника сварочного тока.

1.13.3 Баллоны защитного газа устанавливаются вертикально и закрепляются согласно инструкции, чтобы исключить опасность их падения.

1.13.4 Запрещается вешать сварочную горелку на баллон защитного газа.

1.13.5 Запрещается касаться баллона защитного газа сварочным электродом.

1.13.6 Запрещается проводить сварку на находящемся под давлением баллоне защитного газа, так как это может привести к его взрыву.

1.13.7 Необходимо использовать только исправные баллоны защитного газа и принадлежности для него (регуляторы, шланги и фитинги).

1.13.8 При открытии вентиля баллона защитного газа необходимо отворачивать лицо от выходного отверстия баллона.

1.13.9 После прекращения сварки необходимо закрывать вентиль баллона защитного газа.

1.13.10 Если баллон защитного газа не подключен, необходимо одевать колпачок на вентиль баллона.

1.13.11 Для баллонов защитного газа и их принадлежностей необходимо соблюдать национальные и международные нормы безопасности.



## 1.14 Меры по обеспечению безопасности в месте установки и при транспортировке

1.14.1 В результате переворачивания аппарата возможны травмы персонала. Поэтому сварочный аппарат должен быть надежно установлен на ровном, твердом основании. Допускается угол наклона не более 10.

1.14.2 При выполнении работ в помещениях с повышенной взрыво- и пожаробезопасностью соблюдайте соответствующие национальные и международные требования безопасности.

1.14.3 Используйте сварочное оборудование только в соответствии с классом защиты, указанным в технической документации и на шильдике.

1.14.4 При установке сварочного аппарата необходимо убедиться, что свободное пространство вокруг него составляет не менее 0,5м. Это необходимо для нормального охлаждения аппарата.

1.14.5 При транспортировке и перемещении аппарата необходимо соблюдать национальные и международные требования безопасности.

1.14.6 Перед каждой транспортировкой сварочного аппарата необходимо слить охлаждающую жидкость, а так же демонтировать следующие компоненты комплекта сварочного оборудования:

- механизм подачи проволоки;
- катушку с проволокой;
- баллон с защитным газом.

1.14.7 Перед вводом в эксплуатацию и после транспортировки необходимо проверить сварочный аппарат на наличие повреждений, и в случае их наличия устраниить их с привлечением обученного персонала.



## 1.15 Меры по обеспечению безопасности в обычном режиме

1.15.1 Эксплуатация сварочного оборудования разрешается только при исправности всех защитных приспособлений. В противном случае возможно следующее:

- возникновение угрозы жизни и здоровью персонала;
- повреждение аппарата и другого оборудования;
- неэффективное использование комплекта сварочного оборудования.

1.15.2 Неисправные защитные приспособления перед включением сварочного оборудования необходимо отремонтировать.

1.15.3 Отключать защитные приспособления сварочного оборудования категорически запрещается.



1.15.4 Перед включением сварочного оборудования необходимо убедиться в отсутствии опасности для окружающих.

1.15.5 Сварочное оборудование следует проверять не реже одного раза в неделю на наличие внешних повреждений и исправности защитных устройств.



## 1.16 Обслуживание и ремонт

1.16.1 При использовании запасных частей изготовленных сторонними производителями надежность и безопасность эксплуатации сварочного оборудования не гарантируется.

1.16.2 Запрещается вносить изменения в конструкцию составных частей сварочного оборудования, а так же переоборудовать и дооборудовать их без согласования с производителем.

1.16.3 Необходимо немедленно заменять неисправные детали и элементы конструкции сварочного оборудования.

1.16.4 При составлении заказа на запасные части и детали для ремонта сварочного оборудования необходимо указывать номер детали согласно каталогу деталей и запасных частей.



## 1.17 Проверка на безопасность

1.17.1 Рекомендуется проверять сварочное оборудование на соответствие требованиям техники безопасности не реже одного раза в двенадцать месяцев.

1.17.2 Проверка на безопасность должна производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию.

1.17.3 Рекомендуется также проверка сварочного оборудования на безопасность при:  
- каких-либо отклонениях основных параметров;  
- после внесения каких-либо конструктивных изменений;  
- после ремонта и технического обслуживания.

1.17.4 Проверка на безопасность должна производиться в соответствии с национальными и международными стандартами безопасности.



## 1.18 Защита данных

1.18.1 За сохранность данных и конфигурации режимов работы комплекта сварочного аппарата отличных от заводских настроек несет ответственность пользователь комплекта. Производитель не несет ответственности за потерю персональных настроек.



## 1.19 Авторские права

1.19.1 Авторские права на данное руководство принадлежат изготовителю комплекта сварочного оборудования.

1.19.2 Текст и иллюстрации отражают состояние техники на момент публикации. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений.

1.19.3 Содержание руководства по эксплуатации не может быть основанием для претензий со стороны потребителя.

1.19.4 Предложения и сообщения об ошибках в руководстве принимаются с благодарностью.



## 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1 Назначение

Сварочный аппарат МС-315 Т2 AC/DC, МС-500 Т2 AC/DC выполнен в однокорпусном исполнении и представляет собой инверторный источник с микропроцессорным управлением с расположенным внутри устройством бесконтактного возбуждения дуги (осциллятором), предназначен для:

- сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов (TIG) на переменном (AC) или постоянном (DC) токе, а также в импульсном режиме (AC Pulse, DC Pulse);
- ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA);
- сварки на постоянном токе прямой или обратной полярности;
- сварки во всех пространственных положениях;

Сварочный аппарат предназначен для работы в закрытых помещениях и на открытом воздухе с соблюдением следующих условий:

- температура окружающей среды от -10<sup>0</sup>С до +40<sup>0</sup>С
- среда, окружающая инвертор, невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов, разрушающих металлы и изоляцию


Климатическое исполнение У3.1 по ГОСТ 15150-80.

Степень защиты соответствует IP23S.

### 2.2 Технические характеристики

Наименование	МС-315 Т2 AC/DC	МС-500 Т2 AC/DC
Напряжение питающей сети, В	3 ~ 380	3 ~ 380
Частота питающей сети, Гц	50-60	50-60
Потребляемый ток не более, А	27 17	45 26
Коэффициент мощности (cos φ)	0,99 0,86	0,99 0,85
Напряжение холостого хода, не более, В	70 3-320	80 3-500
Сварочный ток (ПВ 60% / ПВ100%), А	320/250 0,8-6,0	500/400 0,8-6,0
Время продувки газа до сварки, сек.	0-10 3-320	0-10 3-500
Время перехода к рабочему току, сек	0-10 3-320	0-10 3-500
Коэффициент заполнения импульса, %	1-99 0,2-1000	1-99 0,2-1000
Время перехода к току заварки кратера, сек	0-10 3-320	0-10 3-500
Время продувки газа после сварки, сек	0-60 1-100	0-60 1-100
Баланс AC, %	0-100 30-300	0-100 30-300
Горячий старт (MMA), А	3-320 0-10	3-500 0-10
Форсаж дуги ( MMA ), А	0-250 20-80	0-250 20-80
Время точки, сек	0,00-10 3-320	0,00-10 3-500
Ячейки памяти	1-100	1-100
Масса не более, кг	585 x 340 x 790 52	885 x 340 x 790 81

## 2.3 Внешний вид аппарата

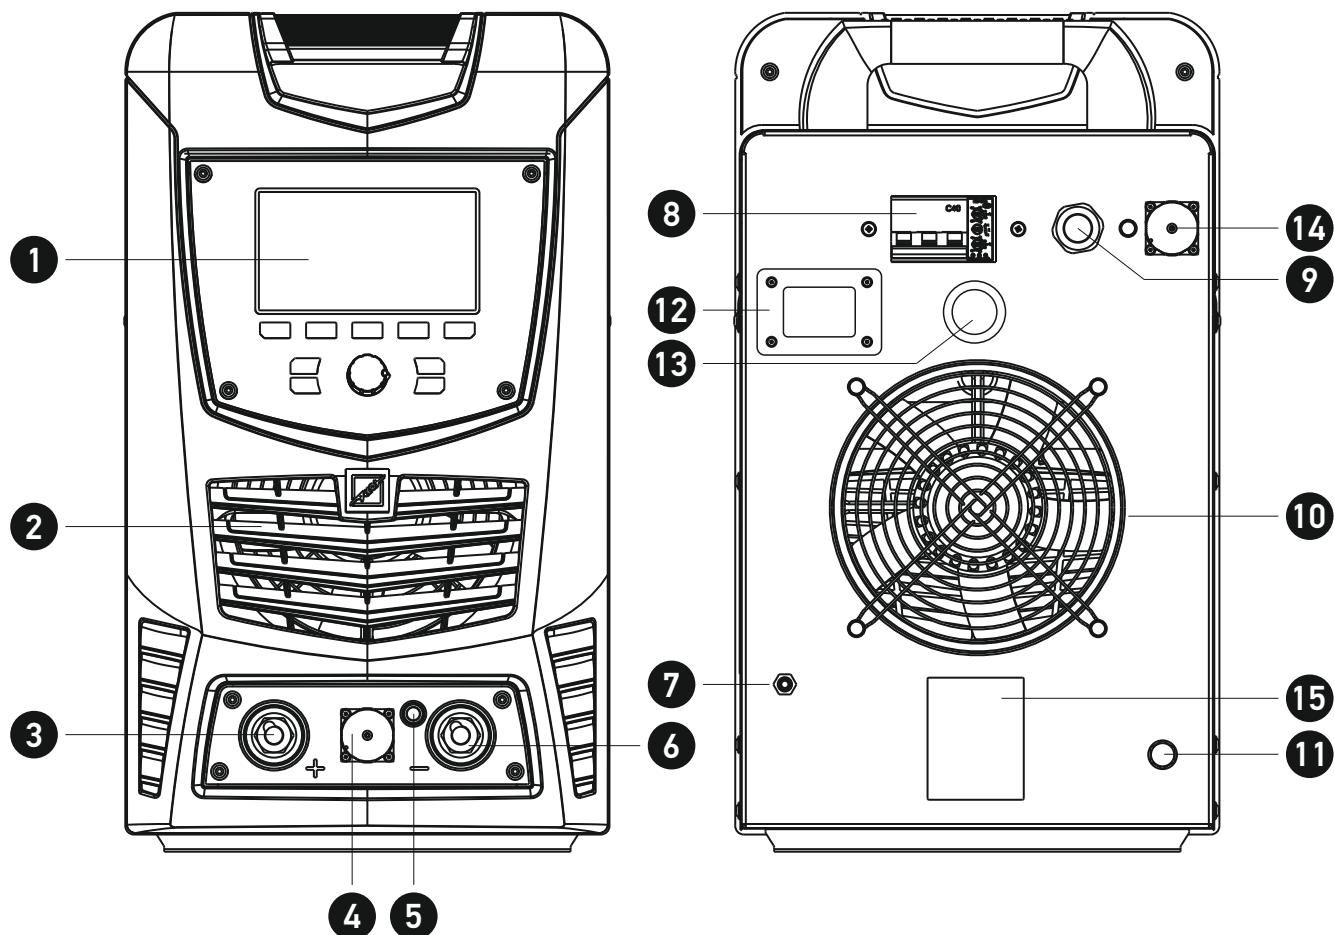

№ поз.	Наименование
1	Панель управления
2	Жалюзи вентиляции
3	Токовая клемма «+»
4	Разъем кабеля управления
5	Быстроотъемный штуцер подключения газового канала сварочной горелки
6	Токовая клемма «-»
7	Штуцер подключения газового канала (подвод газа)
8	Автоматический выключатель
9	Ввод питания
10	Вентиляторная решетка
11	Болт заземления
12	Считыватель пропусков для системы WELDTelecom или для системы блокировки (опция)
13	Антенна для системы WELDTelecom (опция)
14	Разъем RJ45 для удаленного управления (опция)
15	Информационный щиток



### 3. ПРИНЦИП РАБОТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ АППАРАТА

#### 3.1 Источник питания МС-315 Т2 AC/DC, МС-500 Т2 AC/DC

Источник питания МС-315 Т2 AC/DC, МС-500 Т2 AC/DC является сложной высокотехнологичной инверторной установкой, основой которой служат высокочастотные преобразователи последнего поколения – модули IGBT. Координация работы всех элементов и контроль параметров сварки осуществляется высокопроизводительным процессором.

**Сварочный ИП обеспечивает:**

При сварке неплавяющимся электродом в среде защитных газов (TIG)

- устойчивое, стабильное горение дуги, хорошее формирование сварочного шва, эластичность сварочной дуги. Получение плотного сварного шва с равномерной чешуйчатостью;
- наличие функции плавного нарастания и спада тока при сварке;
- бесконтактное возбуждение дуги осциллятором или контактное – касанием;
- возможность сварки постоянным или переменным током, а также постоянным током в импульсном режиме и переменным током в импульсном режиме;
- различные формы реализации переменного тока;
- широкий диапазон регулирования параметров режима сварки.

При ручной дуговой сварке покрытыми электродами (MMA)

- устойчивое, стабильное горение дуги, хорошее формирование сварочного шва, эластичность сварочной дуги. Получение плотного сварного шва с равномерной чешуйчатостью;
- возможность изменения динамических характеристик процесса путем регулировки тока форсирования дуги;
- регулировку стартового тока и напряжения обрыва дуги.

Принципиальная электрическая блок-схема МС-315 Т2 AC/DC, МС-500 Т2 AC/DC, представлена на рис. 3.1. Она состоит из основной схемы, схемы управления, схемы защиты, схемы отображения (дисплей) и схемы зажигания дуги. Принципы их работы приведены ниже.

#### Основная схема

При включении сварочного аппарата, 3-х фазный переменный ток выпрямляется, и инвертор преобразует постоянный ток в высокочастотный переменный. Затем высокочастотным трансформатором напряжение преобразуется до сварочного и после выпрямления вторичным выпрямителем и фильтрации поступает на выходные разъемы. В режиме TIG на переменном токе, основная схема запускает схему вторичного инвертирования, чтобы сгенерировать колебания переменного тока на выходе.

#### Схема отображения (дисплей)

Цифровой дисплей используется для отображения наименований параметров процесса сварки и их значений. Сварщик может заранее задавать и контролировать параметры сварки при помощи дисплея.

## Схема управления


Схема управления состоит из 3-х частей: главной схемы управления, задающей схемы (схема возбуждения, цепь возбуждения, задающий контур) и схемы управления зажигания дуги. Главная схема управления используется для переключения способов сварки (TIG / MMA), регулирования параметров сварки, изменения режима управления, контролирования процесса сварки в разных условиях и отображения состояния главной схемы. Задающая схема обеспечивает процесс инвертирования и регулирования. Схема управления зажигания дуги обеспечивает и контролирует бесконтактное зажигание дуги при TIG.

## Схема защиты


Схема защиты обеспечивает безопасность функционирования главной схемы и ИП в целом. Когда ИП не функционирует нормально, например, при перегрузках по току, перегреве силовых модулей, при понижении напряжения силового питания, защитная схема отключает силовую схему для предотвращения повреждений компонентов системы. При срабатывании защиты загорается светодиод и питание сварки прекращается.

## Схема зажигания дуги

Схема используется только при сварке TIG для генерации тока высокой частоты и высокого напряжения, чтобы реализовать бесконтактное зажигание дуги.

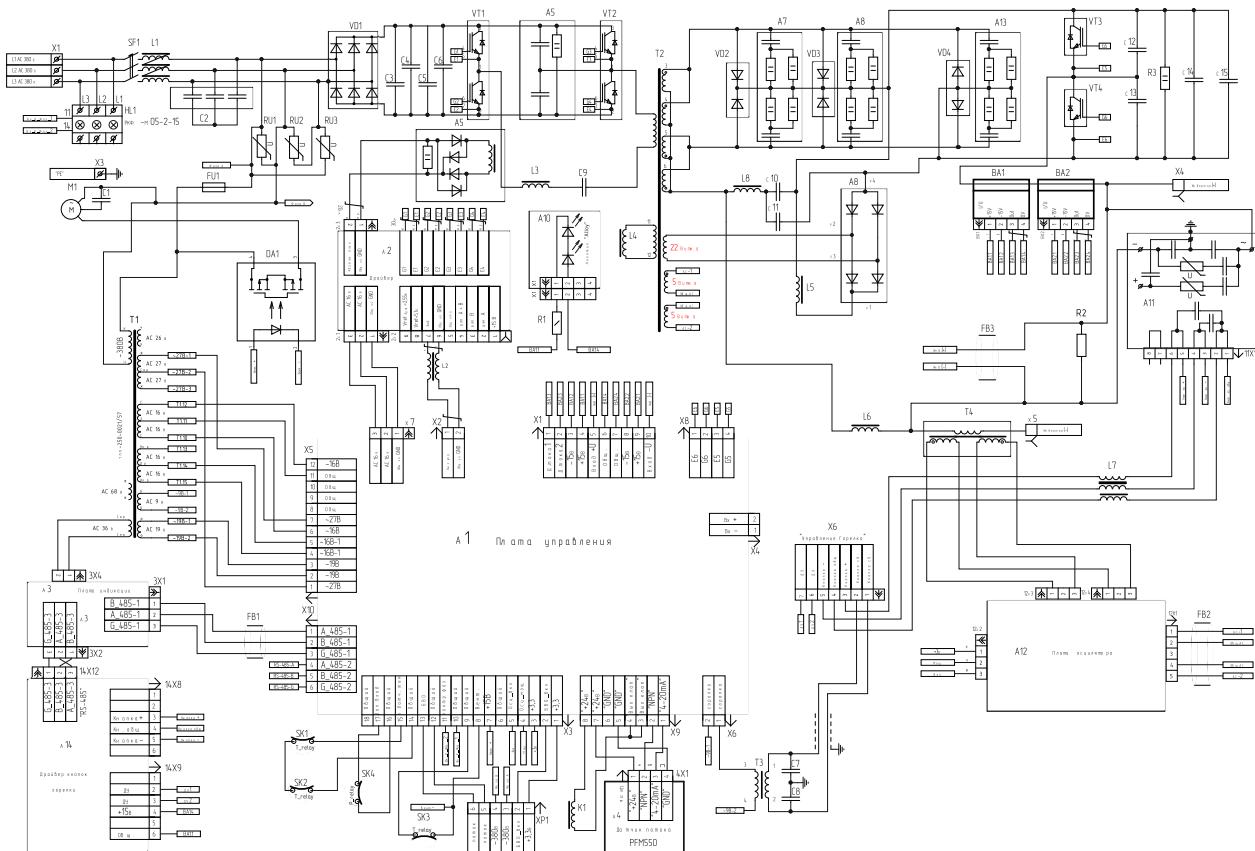

**Рис. 3.1 Принципиальная электрическая блок-схема MC-315 T2 AC/DC**

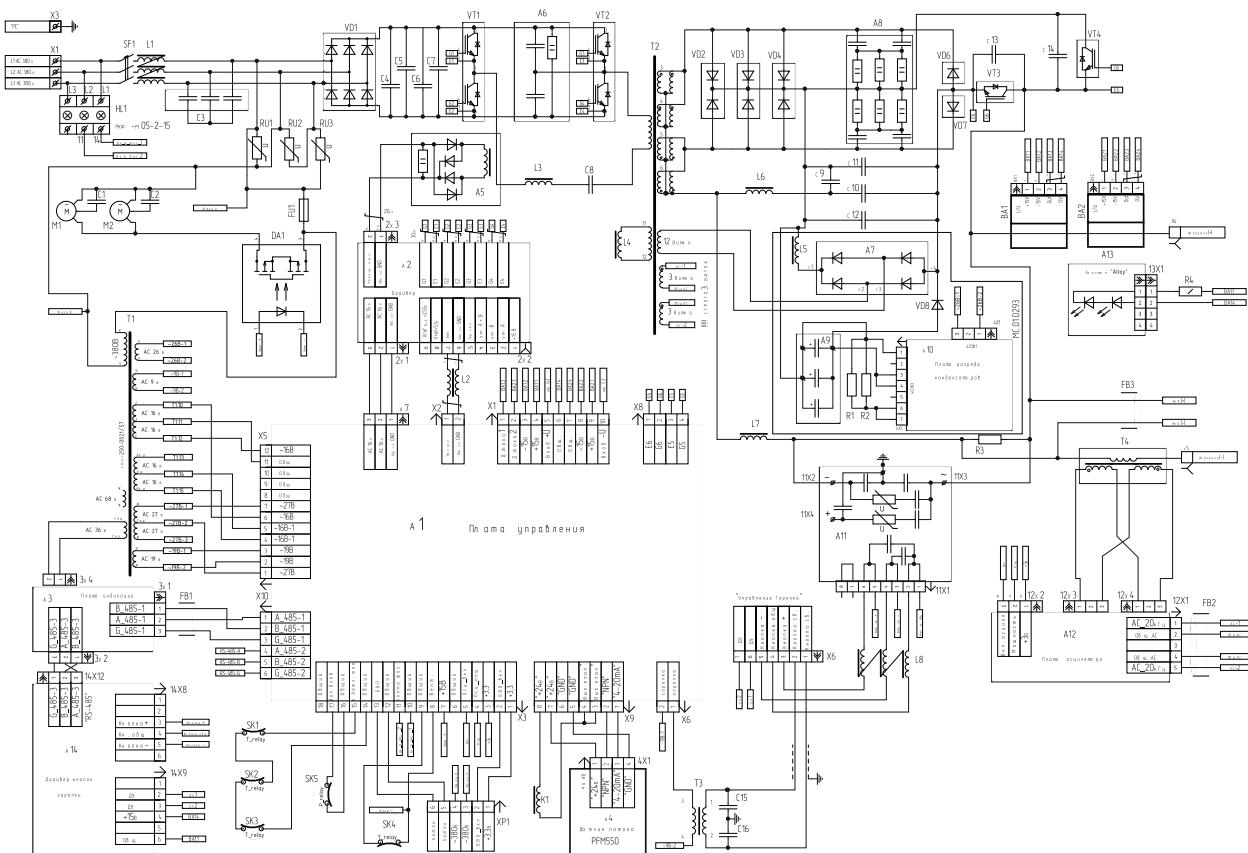

**Рис. 3.2 Принципиальная электрическая блок-схема МС-500 Т2 АС/ДС**

## **3.2 Режимы работы аппарата.**

### **3.2.1 Ручная дуговая сварка покрытыми электродами**

Для достижения максимального качества при сварке покрытыми электродами, в установках серии «МС» предусмотрена регулируемая функция: «Форсирование дуги» (Arc force). Принцип действия функции основан на дополнительном, кратковременном повышении тока в момент перемыкания каплей расплавленного металла дугового промежутка (короткого замыкания). В отличие от традиционных выпрямителей, где ток короткого замыкания определяется неуправляемой формой внешней характеристики в инверторных источниках, значение указанного тока может быть задано оператором. Импульс тока помогает капле оторваться от стержня электрода, делая тем самым процесс переноса капель через дуговой промежуток управляемым и равномерным. При оптимальном значении форсирования, шов получается плотным, с ровными чешуйками, а разбрызгивание практически отсутствует. Параметр функции, регулируемый оператором, – значение тока форсирования дуги. Уменьшение форсирования снижает разбрызгивание, увеличение форсирования уменьшает вероятность залипания электрода, увеличивает давление дуги и глубину проплавления.

**В данном режиме предусмотрены следующие регулировки значений параметров:**

- Величина стартового тока
- Время перехода к рабочему току
- Величина сварочного тока. Плавно регулируется и отображается на цифровом дисплее
- Величина значения форсирования дуги
- Напряжение обрыва дуги

### **3.2.2 Сварка неплавящимся электродом в среде защитных газов (TIG) на постоянном токе.**

При сварке на постоянном токе неплавящимся вольфрамовым электродом применяют прямую полярность подключения выводов источника питания, т.е. минусовой потенциал подключен к электроду, положительный – к изделию. Это обусловлено тем, что температура тонких слоев газа примыкающих к аноду и катоду достигают соответственно 3630 и 2930 °С, т.е. с точки зрения обеспечения стойкости неплавящегося электрода предпочтительна прямая полярность.

**В данном режиме предусмотрены следующие регулировки значений параметров:**

- Время предпродувки газом
- Стартовый ток
- Время перехода к рабочему току
- Рабочий ток
- Время перехода к току заварки кратера
- Ток заварки кратера
- Время постпродувки газом



### 3.2.3 Сварка неплавящимся электродом в среде защитных газов (TIG) на переменном токе

Алюминий и его сплавы сваривают неплавящимся электродом на переменном токе. Это связано с трудностями, вызванными наличием на поверхности алюминия тугоплавкой и очень трудноудаляемой оксидной плёнки  $\text{Al}_2\text{O}_3$ .

При прямой полярности (плюс на изделие, минус на электроде) выше стойкость вольфрамового электрода и допускаемый ток. При обратной полярности уменьшается устойчивость горения дуги, резко уменьшается стойкость электрода, повышается его нагрев и расход.

Эти особенности и дуги обратной полярности делают её непригодной для непосредственного применения в сварочных процессах. Однако дуга обратной полярности обладает важным технологическим свойством: при её действии с поверхности свариваемого металла удаляются окислы и загрязнения. Это явление объясняется тем, что при обратной полярности поверхность металла бомбардируется тяжелыми положительными ионами, которые, перемещаясь под действием электрического поля от плюса /электрод/, к минусу /изделие/, разрушают окисную плёнку на свариваемом металле, а выходящие с катода /с поверхности изделия/ электроны способствуют удалению разрушенных окисных плёнок.

Этот процесс удаления называют катодным распылением. Таким образом, при сварке неплавящимся электродом на переменном токе в определенной степени реализуются преимущества дуги прямой и обратной полярности, т.е. при этом обеспечивается стойкость вольфрамового электрода и разрушение окисных пленок. При использовании переменного тока из-за физических особенностей электропроводность дуги неодинакова в различные полупериоды полярности переменного тока. Она выше, когда катод на электроде (прямая полярность), и ниже, когда катод на изделии (обратная полярность). В соответствии с этим и сила сварочного тока больше при прямой и меньше при обратной полярности, т. е. проявляется выпрямляющий эффект сварочной дуги, связанный с различными теплофизическими свойствами электрода и изделия.


Наличие в сварочной цепи, составляющей постоянного тока, отрицательно сказывается на качестве сварного соединения и условиях процесса: уменьшается глубина проплавления, увеличивается напряжение дуги, значительно повышается температура электрода и увеличивается его расход. Поэтому приходится применять специальные меры для управления постоянной составляющей, в том числе регулировать баланс переменного тока.

**В данном режиме предусмотрены следующие регулировки значений параметров:**

- Время предпродувки газом
- Стартовый ток
- Время перехода к рабочему току
- Рабочий ток
- Баланс АС
- Амплитуда АС
- Частота АС
- Время перехода к току
- Ток заварки кратера
- Время постпродувки газом

### Соотношение полярности в цикле (Баланс АС)

Эта функция позволяет регулировать время нахождения вольфрамового электрода за период цикла в положительной или отрицательной полуволне.

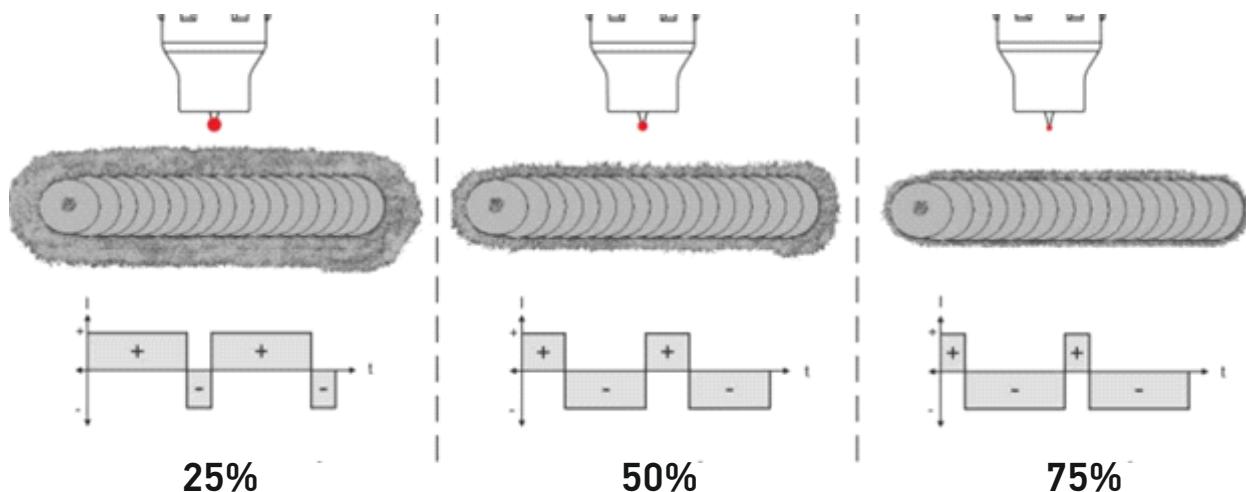

*Рис. 3.2 Значения соотношения полярности*

Увеличивая время, при котором на электроде положительный потенциал, сварщик усиливает очищающий от оксидной плёнки эффект катодного распыления. Увеличивая время отрицательного потенциала на электроде, сварщик уменьшает вероятность попадания вольфрамовых включений в шов, экономит электрод, обеспечивает заданную глубину проплавления.


Баланс переменного тока позволяет перераспределять в пределах цикла значение амплитуды напряжения на детали между положительным и отрицательным значением, как бы смешая ось времени на вышеприведенном графике вверх или вниз, тем самым усиливая очищающий эффект (смещение оси вниз в сторону преобладания обратной полярности – плюса на электроде) или увеличивая глубину проплавления, скорость сварки и повышая стойкость электрода (смещение оси верх в сторону преобладания прямой полярности – минус на электроде).

#### 3.2.4 Сварка неплавящимся электродом в среде защитных газов (TIG) на постоянном или переменном токе с импульсом

При импульсной аргонодуговой сварке дуга пульсирует с постоянным, заданным оператором соотношением импульса и паузы. Сплошной шов получается за счёт расплавления и кристаллизации отдельных точек с определённым перекрытием. Регулярность повторных возбуждений в начале каждого импульса, а так же устойчивость дуги обеспечиваются благодаря горению в промежутках между импульсами и паузами маломощной (базовой) дуги. Основное отличие импульсной сварки от способов сварки с постоянным горением дуги заключается в следующем. При сварке постоянной дугой сварочная ванна, находящаяся в расплавленном состоянии имеет достаточно большую протяжённость, а при сварке импульсной дугой размер ванны определяется размером одной точки, которая во время паузы (горения базовой дуги) полностью или частично застывает. Форма ванны приближается к окружности.

Следующая точка при застывании имеет надёжную опору в виде предыдущей точки, а поскольку форма ванны близка к окружности, то и силы поверхностного натяжения достигают максимальной величины. Этим объясняется отсутствие при импульсной сварке таких дефектов, как прожог изделий, провисание металла и отсутствие подрезов. По этой же причине при импульсно-дуговой сварке улучшаются условия формирования шва в различных пространственных положениях (вертикальном, горизонтальном, потолочном, а так же при сварке неповоротных стыков труб). Повторно – кратковременным тепловым режимом расплавления и остывания металла при импульсно-дуговой сварке объясняется уменьшение вероятности образования горячих трещин для материалов, склонных к этому дефекту.

Варьируя параметрами импульсного процесса, можно очень эффективно воздействовать (за счёт контролируемого ввода тепла в свариваемое изделие) на форму и размеры сварочной ванны, на кристаллизацию металла, на формирование шва, на деформации и коробление металла, и другие параметры процесса сварки.

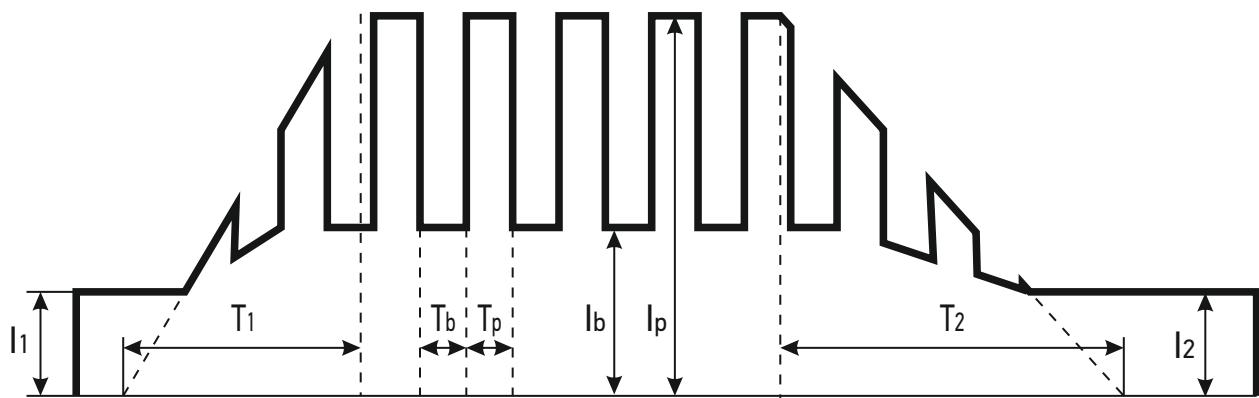

**Рис. 3.3**

$I_1$ – стартовый ток	$I_p$ – рабочий ток (пиковый)	$T_p$ – время рабочего (пикового) тока
$I_2$ – ток заварки кратера	$T_1$ – время нарастания тока	$T_b$ – время базового тока
$I_b$ – базовый ток	$T_2$ – время спада тока	$T_p/T_b$ – коэффициент заполнения импульса

Цифровые процессоры DSP, используемые в установках «МС» позволяют регулировать большое количество параметров, гарантируя высокую точность поддержания установленных значений во время сварки.

- Время предварительной продувки защитного газа
- Величина стартового тока ( $I_s$ ). Это установившееся значение тока непосредственно после возбуждения дуги, и соответственно значение, от которого сварочный ток начнёт нарастать до величины рабочего (пикового) тока импульса ( $I_p$ )
- Время нарастания сварочного тока ( $T_r$ ). После возбуждения дуги процесс переходит в стадию нарастания тока от стартового значения до рабочего тока. Увеличение тока происходит по линейному закону
- Рабочий (пиковый) ток ( $I_p$ ). Плавно регулируется и отображается на цифровом индикаторе
- Базовый ток ( $I_b$ ). В случае импульсной сварки означает ток дуги пониженной мощности. Плавно регулируется и отображается на цифровом индикаторе
- Частота импульсов (Гц). Это величина, обратно пропорциональная периоду импульса
- Период импульса – это сумма времени рабочего тока ( $T_p$ ) и времени базового тока ( $T_b$ )
- Коэффициент заполнения импульса ( $T_p/T_b$ ). Эта величина представляет собой отношение времени рабочего тока ( $T_p$ ) к периоду импульса ( $T_p+T_b$ ).
- Время спада тока ( $T_d$ ). При отпускании кнопки горелки начинается процесс спада тока, что обеспечивает заварку кратера. Сварочный ток снижается до значения тока заварки кратера ( $I_d$ )
- Продувка газа после сварки. Время продувки газа после гашения дуги для предотвращения окисления сварочной ванны на стадии её кристаллизации

Возможен режим импульсной сварки на переменном токе.

### 3.3 Дополнительные опции аппарата

Сварочный аппарат может комплектоваться блоком водяного охлаждения (БВО), который устанавливается под источник питания (моноблок) или рядом.

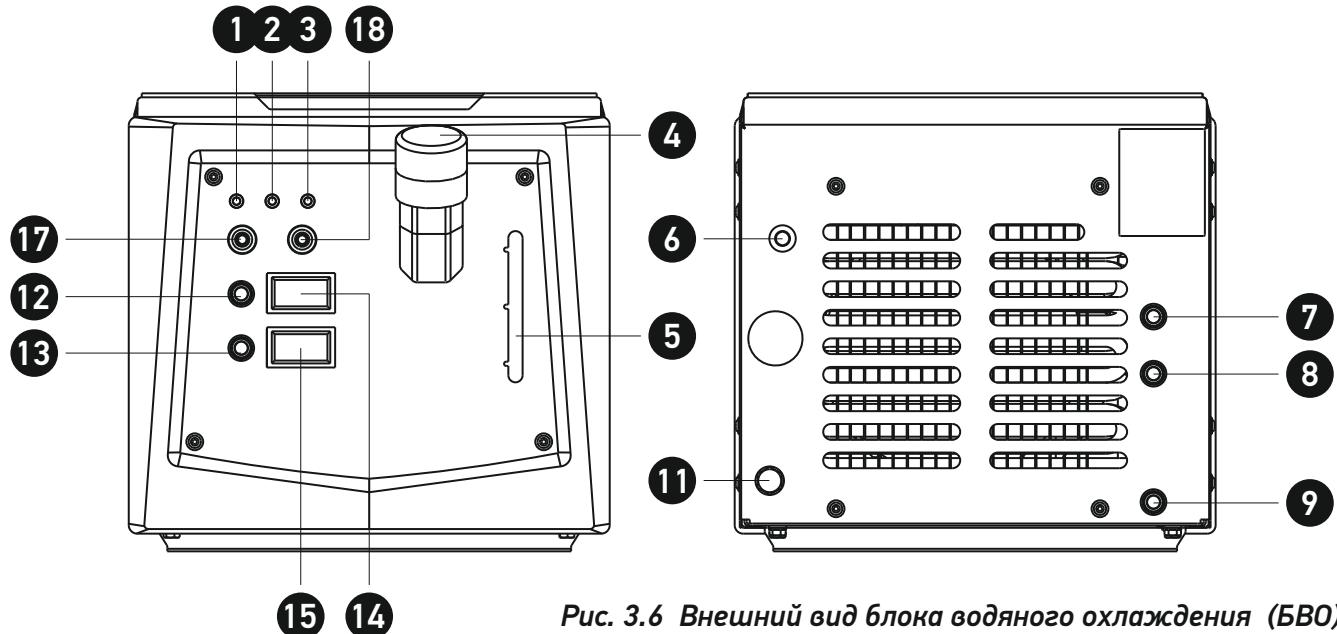


Рис. 3.6 Внешний вид блока водяного охлаждения (БВО)

№ поз.	Наименование
1	Индикатор протока (горит при правильной работе БВО)
2	Индикатор работы помпы (горит при правильной работе БВО)
3	Индикатор перегрева охлаждающей жидкости (горит при $t > 79^{\circ}\text{C}$ )
4	Бак с охлаждающей жидкостью
5	Уровень охлаждающей жидкости
6	Автоматический предохранитель
7	Быстроуемый штуцер * отвода охлаждающей жидкости из горелки
8	Быстроуемый штуцер * подачи охлаждающей жидкости в горелку
9	Быстроуемый штуцер для слива охлаждающей жидкости
10	Информационный щильд
11	Болт заземления
12	Быстроуемый штуцер * отвода охлаждающей жидкости из горелки
13	Быстроуемый штуцер * подачи охлаждающей жидкости в горелку
14	Дисплей**, показывающий температуру жидкости, отводимой от горелки
15	Дисплей**, показывающий температуру жидкости, подающейся к горелке
16	Тумблер принудительного прогона охлаждающей жидкости
17	Тумблер включения БВО

\* возможная установка быстроуемых штуцеров (оговаривается при заказе):

- только на лицевой панели;
- только на задней панели;
- на передней и на задней панели (дублеры).

\*\* возможно отсутствие

Охлаждающий контур БВО подключается через разъемы аппарата для контроля системой управления работы системы охлаждения

### Технические характеристики БВО

Наименование	БВО-6.08П
Напряжение питающей сети, В	380±15%
Потребляемый ток, не более, А	1,0
Потребляемая мощность не более, Вт	140
Скорость циркуляции охлаждающей жидкости при 6м не менее, л/мин	7
Максимальное давление жидкости, МПа, не менее	0,34
Объем накопительного бака, л	6
Габаритные размеры, мм	320 x 340 x 810
Масса пустого не более, кг	21

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Компания Эллой гарантирует безотказную работу оборудования при использовании следующих охлаждающих жидкостей: Welding Torch – Coolant, 000 «ПК «Инвертика», Cooltec 20, 000 «ХИМИНДУСТРИЯ-ИНВЕСТ».

Возможна установка аппарата на специальную транспортную тележку.

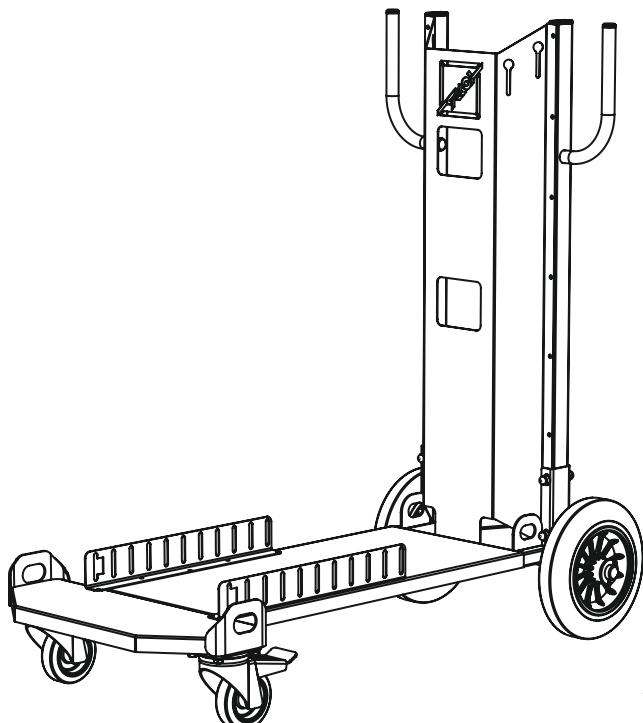


Рис. 3.7 Внешний вид транспортной тележки



## 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТА

Функции управления, отображённые на панели, сгруппированы согласно сфере их применения. Параметры легко регулируются посредством поворота джойстика (поз. 7). Вход в строку выбора и настройки параметров осуществляется нажатием джойстика вниз.

Выбор необходимого параметра осуществляется нажатием джойстика вправо и влево соответственно, регулировка осуществляется поворотом джойстика.



№ поз.	Наименование
1	Выбор режима сварки (MMA, DC, AC, DC pulse, AC pulse, AC + DC)
2	Выбор способа зажигания дуги (контактный – LIFT TIG, бесконтактный – HF TIG)
3	Выбор формы волны переменного тока (прямоугольная, треугольная, трапециевидная, синусоидальная)
4	Выбор режима работы горелки (2T, 4T, точечный, режим повтора)
5	Кнопка выхода в предыдущий раздел меню
6	Кнопка продувки газа
7	Регулятор выбора и изменения параметров (джойстик)
8	Индикатор блокировки аппарата (заблокирован, разблокирован)
9	Кнопки сохранения и загрузки избранных программ
10	Кнопка для входа в меню
11	Кнопка быстрой смены режима работы горелки (2T/4T)
12	Сварочный ток
13	Диаметр электрода
14	Индикатор системы управления сварочным процессом WELDTelecom (опция)
15	Время и дата
16	Индикатор Bluetooth соединения (опция)
17	Индикатор удаленного управления (загорается белым)
18	Индикатор горения сварочной дуги (загорается белым)
19	Индикатор ошибок (загорается красным)

## 1. Режимы сварки

**MMA** – ручная дуговая сварка штучным покрытым электродом

**DC** – аргонодуговая сварка неплавящимся электродом на постоянном токе

**AC** – аргонодуговая сварка неплавящимся электродом на переменном токе

**DC pulse** – аргонодуговая сварка неплавящимся электродом на постоянном токе с пульсом

**AC pulse** – аргонодуговая сварка неплавящимся электродом на переменном токе с пульсом

**AC+DC** – аргонодуговая сварка неплавящимся электродом на постоянном и переменном чередующемся токе.(смешанный режим)



## 2. Режимы работы горелки



### Точечный режим

1. Нажмите кнопку горелки, чтобы зажечь дугу. По окончании заданного времени, дуга погаснет.
2. Отпустите кнопку



### Режим повтора

1. Нажмите кнопку горелки, чтобы зажечь дугу, сварочный ток в этот момент будет иметь заданное значение стартового тока.
2. Отпустите кнопку, сварочный ток начнет нарастать до заданного значения рабочего тока.
3. Быстро нажмите и отпустите кнопку, ток переключится на значение дежурного тока.
4. Снова быстро нажмите и отпустите кнопку, ток переключится на значение рабочего тока.
5. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 сек., сварочный ток начнет спадать до заданного значения тока заварки кратера.
6. Отпустите кнопку, дуга погаснет.

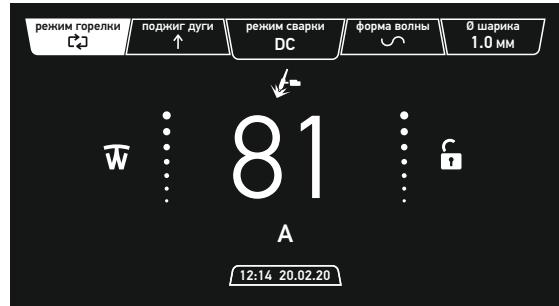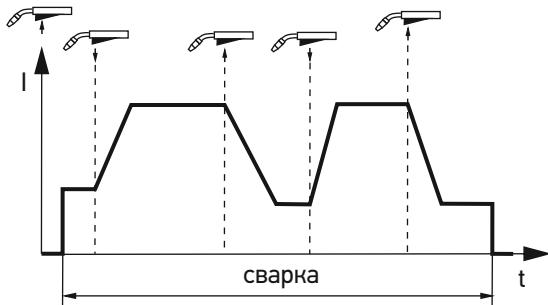

## 2-тактный режим


2-тактный режим хорошо пригоден для:

- прихватки
- коротких сварочных швов
- сварки в автоматическом режиме и с помощью роботов




## 4-тактный режим

1. Нажмите кнопку горелки, чтобы зажечь дугу, сварочный ток в этот момент будет иметь заданное начальное значение.
2. Отпустите кнопку, сварочный ток начнет плавно нарастать до заданного рабочего значения.
3. Нажмите кнопку, ток начнет спадать до начального значения.
4. Отпустите кнопку, дуга погаснет.

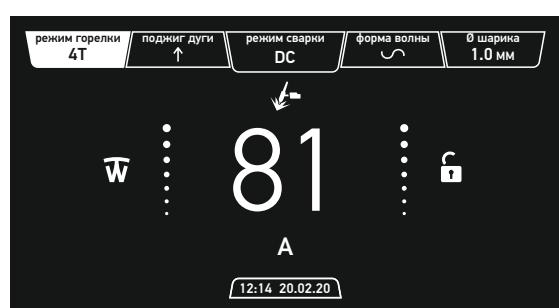


### П3. Формы волны переменного тока в режимах АС


**Треугольная** – уменьшенное тепло и степень деформации сварного шва. Подходит для сварки тонколистового алюминия

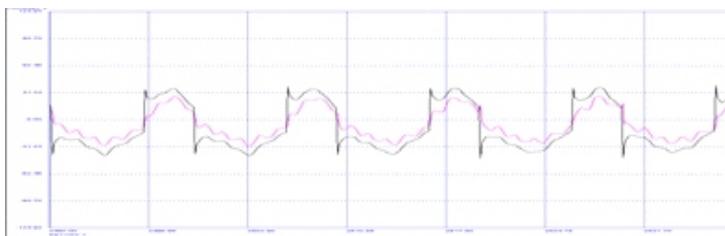


**Синусоидальная** – мягкая и широкая дуга. Классическая форма волны. Подходит для сварки алюминия (А99)

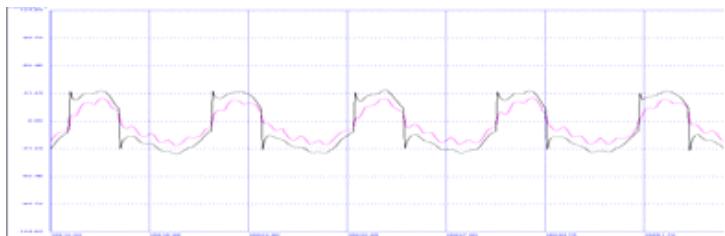

**Прямоугольная** – глубокое проплавление и стабильная сварочная дуга. Подходит для сварки сплавов алюминия (АМг)

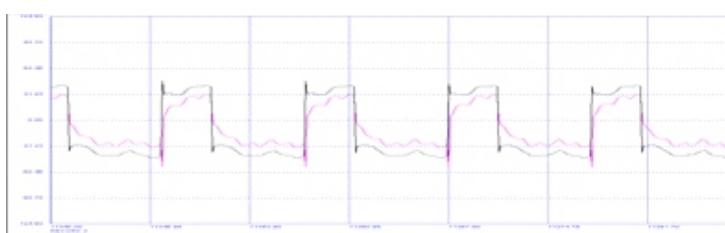

**Трапецидальная** – гладкая полая дуга с максимальным контролем ванны. Подходит для сварки сплавов алюминия (АМц)

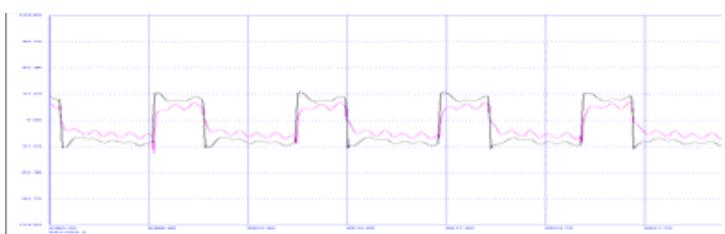



## П4. Выбор способа зажигания дуги

**Контактный** – поджиг осуществляется касанием вольфрамом электродом поверхности детали и последующего плавного подъема до образования дуги



**Бесконтактный** – поджиг осуществляется импульсом высокого напряжения



## П5. Сохранение и Загрузка избранных программ.

Для сохранения режима нажмите и удерживайте в течение 3 сек кнопку, соответствующую номеру ячейки программы.

Для загрузки избранной программы, нажмите джостик вверх или любую кнопку 1-5, после этого на экране всплывёт строка с краткими характеристиками программ.




Выберите нужную программу нажатием соответствующей кнопки 1-5

## П6. Циклограмма настройки процесса сварки.

Для входа в меню настроек нажать джостик вправо на главном экране. Здесь находится циклограмма процессов сварки TIG и MMA. В зависимости от выбранного режима. Перемещение по диаграмме, выбор и регулировка параметров осуществляется джостиком (поз. 7).

### Циклограмма процесса сварки DC

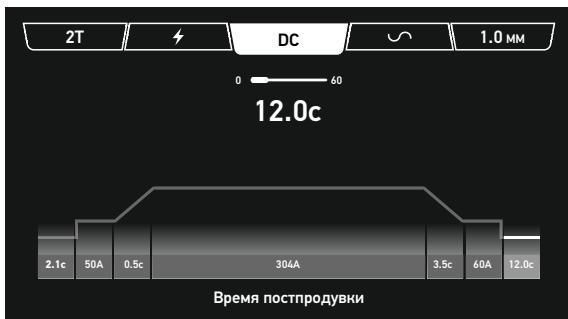

**Пред продувка газом.** Диапазон регулировки 0-10 сек

**Стартовый ток.** Диапазон регулировки 3-500 А

**Время перехода к рабочему току.** Диапазон регулировки 0-10 сек

**Рабочий ток.** Диапазон регулировки 3-500 А

**Время перехода к току заварки кратера.** Диапазон регулировки 0-10 сек

**Ток заварки кратера.** Диапазон регулировки 3-500 А

**Время пост продувки.** Диапазон регулировки 0-60 сек

### Циклограмма процесса сварки AC



**Пред продувка газом.** Диапазон регулировки 0-10 сек

**Стартовый ток.** Диапазон регулировки 3-500 А

**Время перехода к рабочему току.** Диапазон регулировки 0-10 сек

**Рабочий ток.** Диапазон регулировки 3-500 А

**Коэффициент АС.** Диапазон регулировки 1-100 %

**Баланс АС.** Диапазон регулировки 0-100 %

**Частота АС.** Диапазон регулировки 40-250 Гц

**Время перехода к току заварки кратера.** Диапазон регулировки 0-10 сек


**Ток заварки кратера.** Диапазон регулировки 3-500 А

**Время пост продувки.** Диапазон регулировки 0-60 сек

Регулятор значения коэффициента АС		
Форма сварного шва	узкий глубокий	широкий неглубокий
Форма волны сварочного тока (+/-)		
Расход вольфрамового электрода	больше	меньше



### Циклограмма процесса сварки DC Pulse

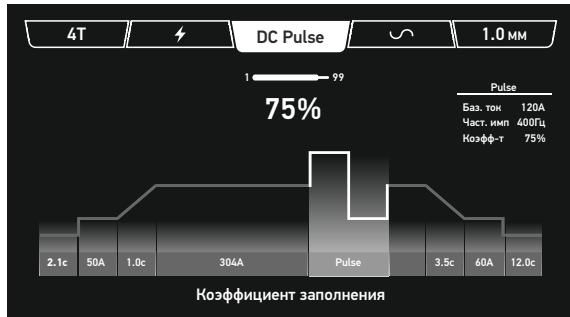

**Пред продувка газом.** Диапазон регулировки 0-10 сек

**Стартовый ток.** Диапазон регулировки 3-500 А

**Время перехода к рабочему току.** Диапазон регулировки 0-10 сек

**Рабочий ток.** Диапазон регулировки 3-500 А

**Коэф. заполнения.** Диапазон регулировки 0-100 %

**Частота импульса.** Диапазон регулировки 0-1000 Гц


**Базовый ток.** Диапазон регулировки 3-500 А

**Время перехода к току заварки кратера.** Диапазон регулировки 0-10 сек

**Ток заварки кратера.** Диапазон регулировки 3-500 А

**Время пост продувки.** Диапазон регулировки 0-60 сек

### Циклограмма процесса сварки AC Pulse

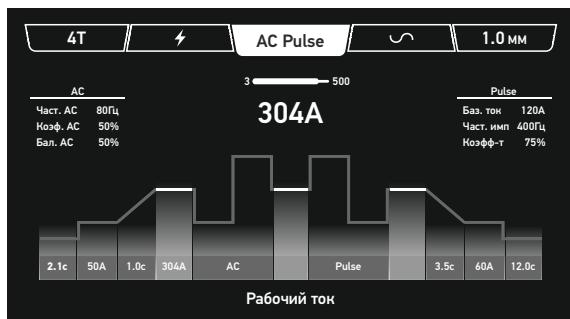

**Пред продувка газом.** Диапазон регулировки 0-10 сек

**Стартовый ток.** Диапазон регулировки 3-500 А

**Время перехода к рабочему току.** Диапазон регулировки 0-10 сек

**Коэффициент AC.** Диапазон регулировки 1-100 %

**Баланс AC.** Диапазон регулировки 0-100 %

**Частота AC.** Диапазон регулировки 40-250 А

**Рабочий ток.** Диапазон регулировки 3-500 А

**Коэф. заполнения.** Диапазон регулировки 0-100 %

**Частота импульса.** Диапазон регулировки 0-1000 Гц

**Базовый ток.** Диапазон регулировки 3-500 А


**Ток DC.** Диапазон регулировки 3-500 А

**Время перехода к току заварки кратера.** Диапазон регулировки 0-10 сек


**Ток заварки кратера.** Диапазон регулировки 3-500 А

**Время пост продувки.** Диапазон регулировки 0-60 сек

### Циклограмма процесса сварки AC + DC

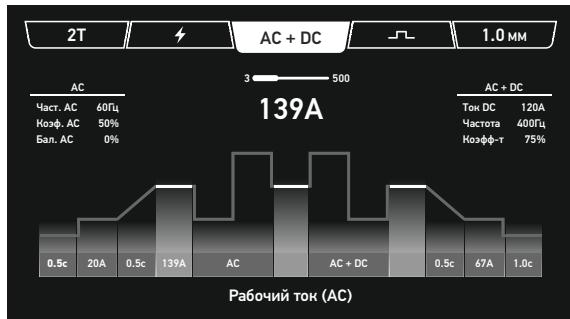

### Циклограмма процесса сварки MMA

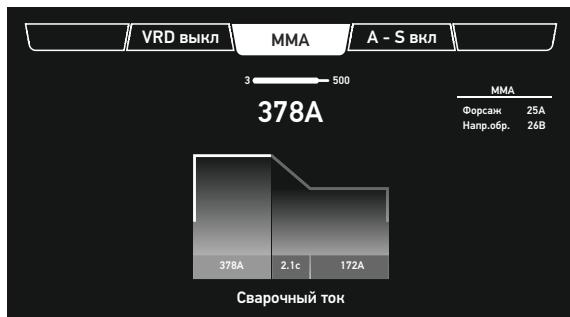

VRD - ВКЛ / ВЫКЛ

Antistick - ВКЛ / ВЫКЛ

Величина горячего старта. Диапазон регулировки 3-500 А


Время горячего старта. Диапазон регулировки 0-10 с

Величина рабочего тока. Диапазон регулировки 3-500 А

Форсаж. Диапазон регулировки 0-100

Напряжение обрыва дуги. Диапазон регулировки 20-80 В

## П7. Основное меню аппарата

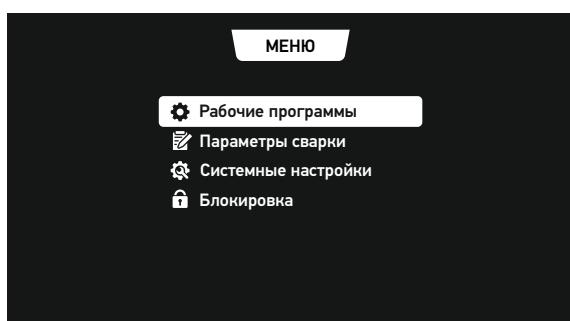

- Рабочие программы
- Параметры сварки
- Системные настройки
- Блокировка
- Журнал событий
- Сервисное меню
- Информация

### 7.1 Рабочие программы.

Здесь находится 100 ячеек программ.



Для удаления программы нажмите кнопку «удалить» (кнопка1)


Для сохранения программы нажмите кнопку «сохранить» (кнопка 2)

Для загрузки программы нажмите кнопку «загрузить» (кнопка 3)

Для добавления программы в избранные нажмите кнопку «избранные» (кнопка 4)



## 7.2 Параметры сварки

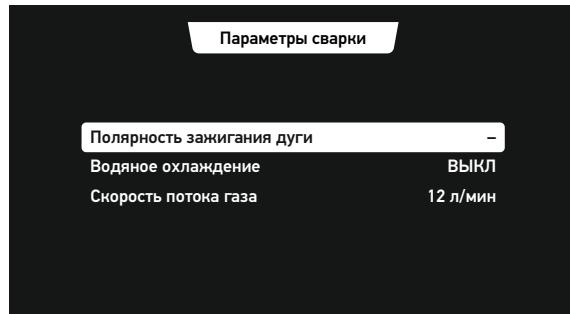


Полярность зажигания дуги: (+) / (-)

Водяное охлаждение: вкл/выкл.

Скорость потока газа: 1-30 л/мин.



## 7.3 Системные настройки

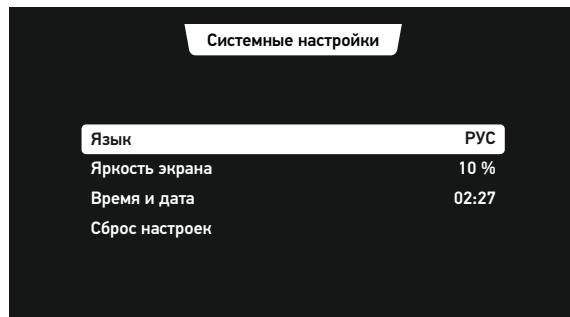

Для сброса настроек выберите соответствующий пункт меню.


Для подтверждения сброса нажмите «ДА» (кнопка 5)

## 7.4 Блокировка

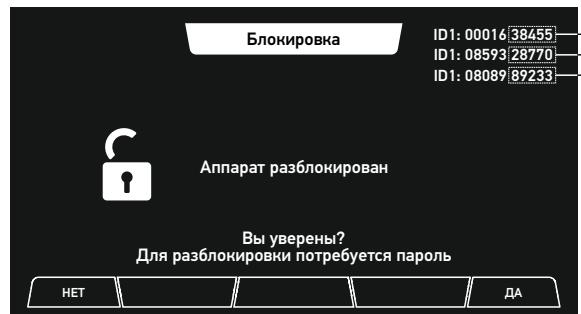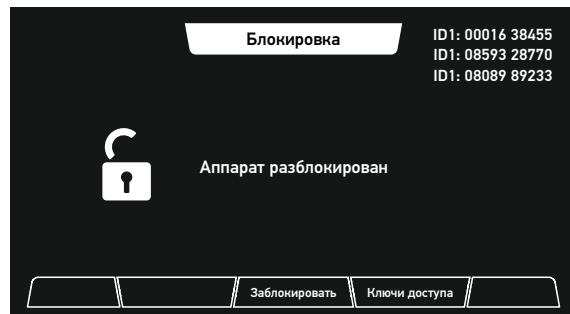

Для блокировки аппарата нажмите кнопку «заблокировать» (кнопка3), затем кнопку «да» (кнопка5) для подтверждения.

Для разблокировки потребуется ввести пароль, который расчитывается по числам в верхнем правом углу экрана.

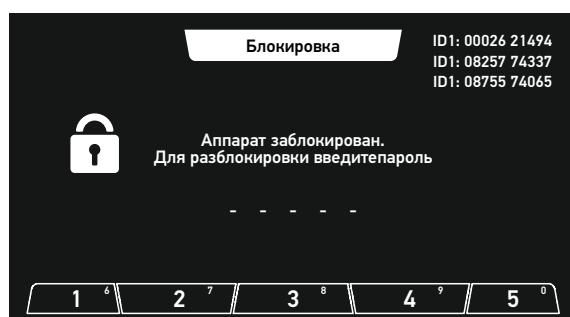


Пароль расчитывается по формуле:

Пароль=число 2+ число 3-число 1.

Если результат получается шестизначный, используются последние 5 цифр.

Пример: 28770+89233-38455=79548.

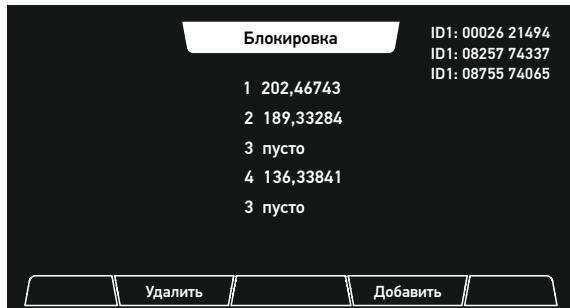


Так же блокировка и разблокировка аппарата возможна беспроводным ключом. (в комплектации со считывателем пропусков).

Для доступа к меню работы с ключами нажмите кнопку «ключи доступа» (кнопка 4).


Откроется список, сохранённых ранее ключей. В память возможно сохранить 5 ключей доступа.

Для добавления ключа нажмите кнопку «добавить» (кнопка 4) и выберите нужную ячейку нажатием соответствующей кнопки.


Если в ячейке уже сохранён ключ, он будет перезаписан.

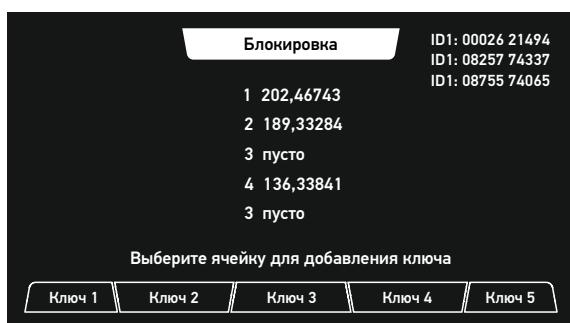

После выбора ячейки приложите новый ключ к считывателю три раза.

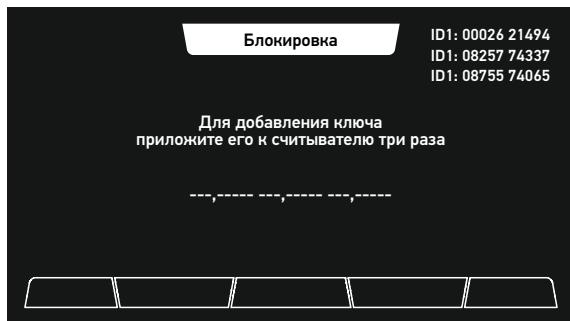

Для сохранения ключа в памяти аппарата необходимо ввести пароль разблокировки аппарата.

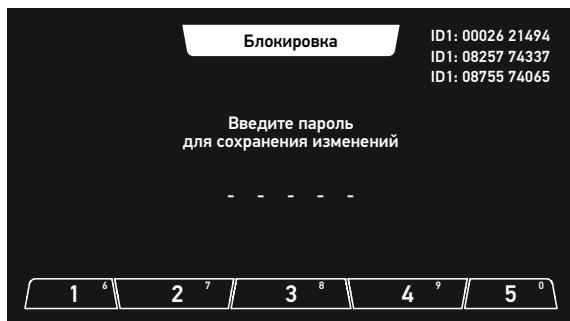

Новый ключ сохранён в ячейку 3



## 7.5 Журнал событий

Журнал событий

- ① 09.09 00:00:00 Аппарат включен
- ① 09.09 03:02:58 Аппарат включен
- ① 09.09 03:02:58 Аппарат включен
- ① 09.09 03:02:57 Аппарат включен
- ① 09.09 03:02:57 Аппарат включен
- ① 09.09 03:02:56 Аппарат включен
- ① 09.09 00:00:00 Аппарат включен
- ① 09.09 00:00:01 Аппарат включен

Удалить Добавить

Здесь отображается все события, зафиксированные системой слежения аппарата.

## 7.6 Сервисное меню.

Сервисное меню ID1: 00026 21494  
ID1: 08257 74337  
ID1: 08755 74065

- - - - -

1 6 \| 2 7 \| 3 8 \| 4 9 \| 5 0

Доступно только сервисной службе.

## 7.7 Информация

Информация

Время работы общее	Время с момента включения
аппарат включен 11:12	аппарат включен 2:28
в режиме сварки 0:10	в режиме сварки 0:00
Блок водяного охлаждения	
частота двигателя 0.0Гц	t до горелки 0.0C
скорость потока 0.0л/мин	t после горелки 0.0C
	t мотора 0.0C

## 5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### 5.1 Требования техники безопасности

5.1.1 Перед подключением источника питания и его эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством и соответствующей документацией по технике безопасности.

5.1.2 К работе с аппаратом допускаются лица прошедшие соответствующее обучение, изучившие правила электробезопасности при проведении сварочных работ, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже II.

5.1.3 Работа на аппарате разрешается только при наличии надежного заземления, работа без заземления опасна для жизни.

5.1.4 Перед проведением работ необходимо предусмотреть наличие на рабочем месте и готовность к эксплуатации средств пожаротушения. Временные места для проведения сварочных работ должны быть очищены от горючих материалов и легковоспламеняющихся жидкостей.

5.1.5 Рабочее место сварщика должно хорошо проветриваться и искусственно вентилироваться. Сварочные работы необходимо осуществлять при обязательном применении средств индивидуальной защиты. (спецодежда, маска, рукавицы и т.п.).

5.1.6 При сварке на открытом воздухе необходимо принять меры по защите аппарата от прямого попадания капель дождя и др. (работать под навесом).

5.1.7 Запрещается сварка сосудов, находящихся под давлением.

5.1.8 Запрещается оставлять аппарат длительное время включенным.

### 5.2 Подключение аппарата к питающей сети


Перед началом эксплуатации необходимо провести внешний осмотр аппарата и убедиться в отсутствии механических повреждений.

Параметры сети питания	MC-315 T2 AC/DC	MC-500 T2 AC/DC
Предохранитель источника питания	40 А	63 А
Сечение кабеля 1 фазы, не менее	4 мм <sup>2</sup>	6 мм <sup>2</sup>
Сечение заземляющего провода (желто-зеленый)	4 мм <sup>2</sup>	6 мм <sup>2</sup>
Сечение сварочного кабеля, не менее	35 мм <sup>2</sup>	50 мм <sup>2</sup>

Подключение аппарата производится квалифицированными специалистами, в следующем порядке:

- заземлить аппарат изолированным проводом сечением не менее 4 мм<sup>2</sup>
- проверить состояние электрических проводов и контактов
- проверить соответствие напряжения сети напряжению, указанному на табличке аппарата
- подключить аппарат к сети

**ВНИМАНИЕ!** Подключение аппарата к сети производится по четырехпроводной (а – рис. 5.1) или пятипроводной (б – рис. 5.1) схеме кабелем сечением не менее 4 мм<sup>2</sup>.

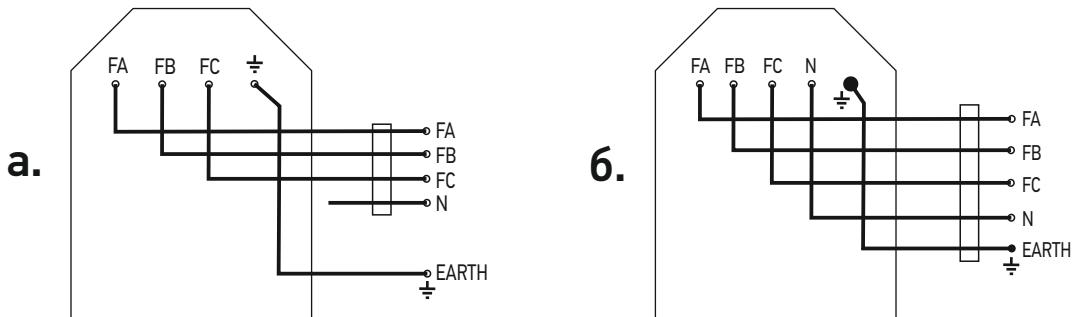

*Рис. 5.1 Схема подключения аппарата к сети*

### 5.3. Охлаждение сварочного аппарата


При установке сварочного аппарата необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха для охлаждения аппарата. Включение некоторых элементов электроустановки происходит только при условии достаточной вентиляции аппарата.

Необходимо устанавливать сварочный аппарат в местах, где исключено попадание внутрь аппарата металлических частиц, пыли и других посторонних предметов.

### 5.4 Подключение сварочных кабелей и горелки

Сварочные аппараты оборудованы быстро соединяемыми разъемами для подключения кабеля заземления и горелки. Во избежание дополнительной нагрузки на аппарат во время сварки необходимо обеспечить хороший контакт кабельных соединений.

Соберите сварочный (обратный) кабель и подключите к выходному разъему источника питания согласно схеме, соблюдая полярность. Площадь поперечного сечения сварочного кабеля должна быть не менее 50 мм<sup>2</sup> при длине кабеля до 10 м.

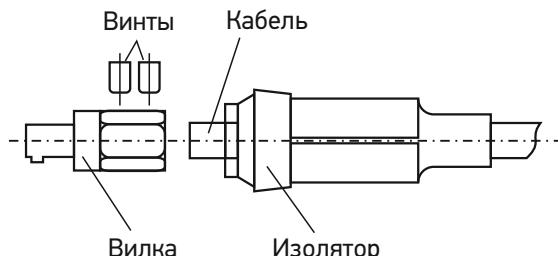

*Рис. 5.2 Сборка вилки кабеля*

Зачистить кабель, вставить в вилку, закрепить жилу кабеля в вилке винтами, надеть изолятор.

#### 5.4.1 Для ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА)

Подключите аппарат согласно схеме на рис. 5.3.

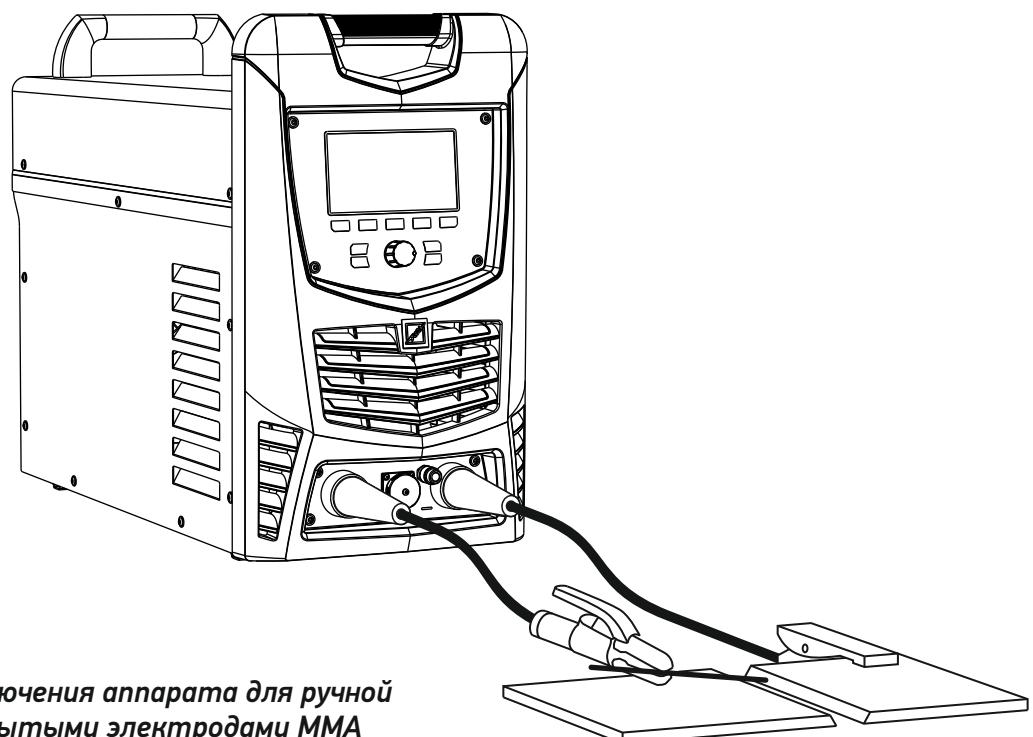



Рис. 5.3 Схема подключения аппарата для ручной дуговой сварки покрытыми электродами MMA

Вставьте вилку кабеля электрододержателя в выходной штекер (+) на нижней части передней панели. Завинтите по часовой стрелке.

Вставьте вилку кабеля с зажимом в выходной штекер (-) на нижней части передней панели. Завинтите по часовой стрелке. Подключите зажим к свариваемой детали или столу сварщика.

Убедитесь, что корпус сварочного аппарата и стол сварщика заземлены.

#### 5.4.2 Для сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов (TIG)

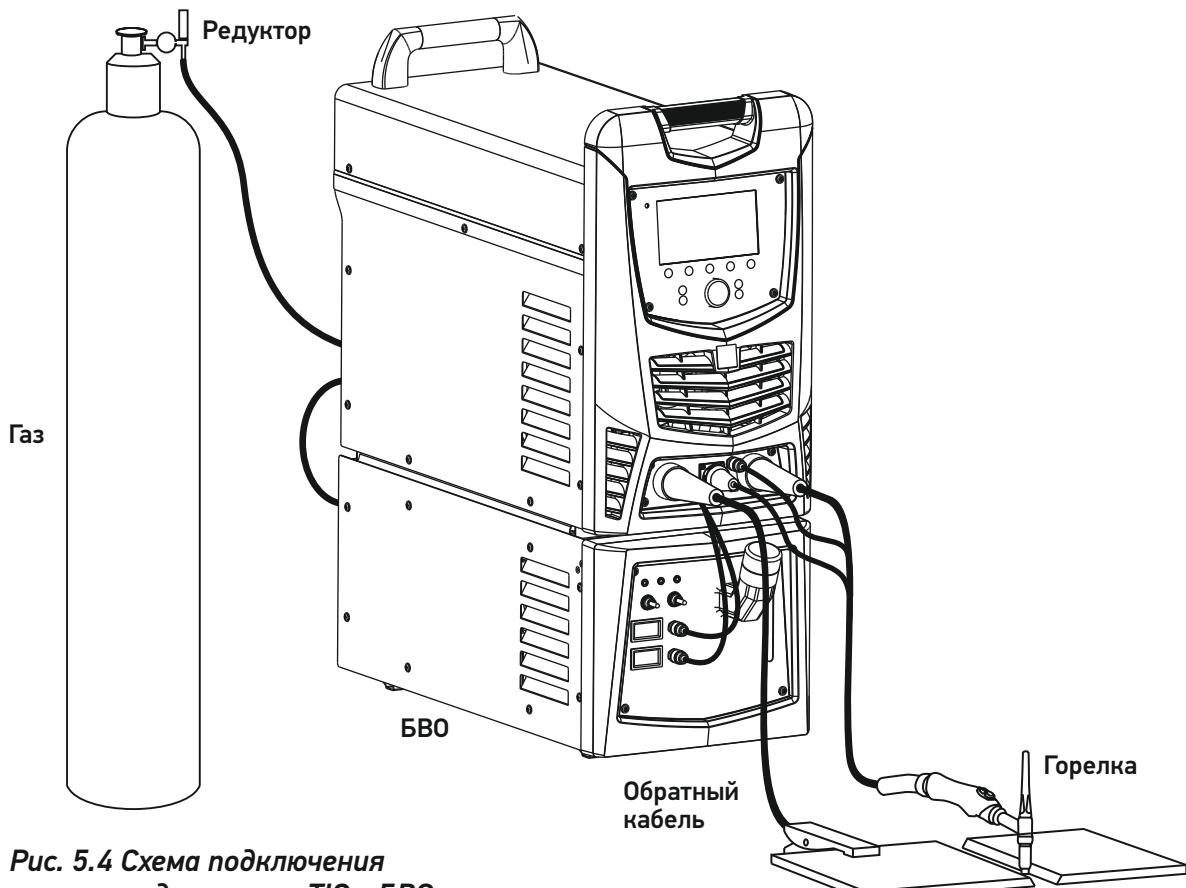

**Рис. 5.4 Схема подключения  
аппарат для сварки TIG с БВО**

Для подключения горелки TIG требуется:

1. вставить вилку кабеля TIG сварочной горелки в выходной разъем (–) в нижней части передней панели аппарата, соответствующий режиму сварки на постоянном или переменном токе. Завернуть по часовой стрелке
2. вставить разъем кабеля управления сварочной горелки в разъем в нижней части передней панели.
3. соединить газовым шлангом баллон с аргоном и штуцер на задней панели аппарата, зажать хомутом
4. соединить шланг подачи газа горелки со штуцером в нижней части передней панели аппарата
5. вставить вилку обратного кабеля в выходной разъем (+) в нижней части передней панели аппарата. Подключите зажим к свариваемой детали или столу сварщика

Для подключения блока водяного охлаждения требуется:

1. соединить шланг подачи нагретой воды (красный) из горелки со штуцером в БВО на передней панели аппарата
2. соединить шланг подачи охлажденной воды (синий) из горелки со штуцером в БВО (синий) на передней панели аппарата

## 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

### 6.1 Включение

Включите аппарат с помощью сетевого выключателя, при этом в течении 5-10 сек проходит тестирование, затем загорается основной экран с установленными ранее параметрами.



Рис. 6.1

**ВНИМАНИЕ!** Вентилятор охлаждения включается после нагрева силовой части до 40°.

Подключите подачу защитного газа, откройте баллонный вентиль.



Проверьте работу газового клапана и герметичность соединений. Проверка производится путем нажатия на кнопку «Продув» на лицевой панели аппарата.

Установите необходимый расход газа. Регулировка расхода газа производится в пункте меню, «параметры сварки». Следует иметь в виду, что при сварке вне закрытых помещений и на сквозняке возможно нарушение газовой защиты зоны сварки из-за сдувания газа.



## 6.2. Ручная дуговая сварка покрытыми электродами

Включите питание на задней панели аппарата, дальнейшая работа производится на передней панели управления. Выберите режим работы MMA. Регулировка значения сварочного тока производится джостиком поз.7.

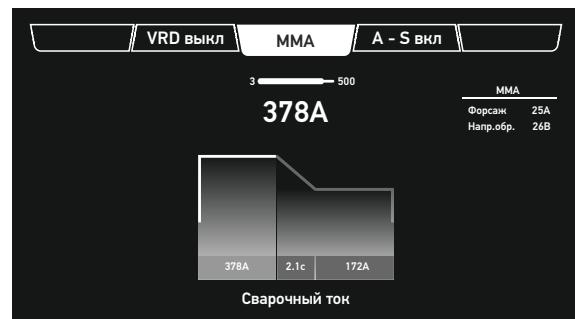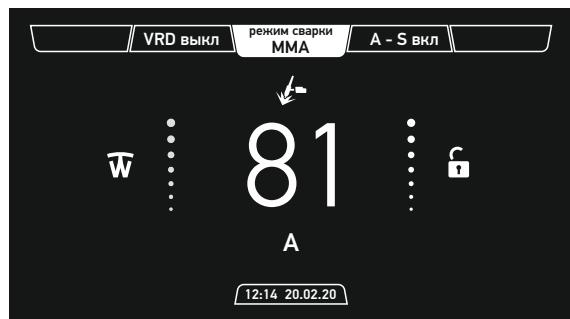

### Рекомендуемые значения параметров процесса сварки MMA

Толщина заготовки, мм	<1	2	3	4-5	6-12	>12
Диаметр сварочного электрода, мм	1.5	2	3.2	3.2-4	4-5	5-6
Сварочный ток, А	20-40	40-70	90-110	100-140	150-250	250-400


Для корректировки значений дополнительных параметров режима ручной дуговой сварки электродами перейти к циклограмме процесса сварки MMA. Произведите сварку, реальное значение сварочного тока отображается на дисплее.

## 6.3. Сварка неплавяющимся электродом в среде защитных газов (TIG)

### 6.3.1 Сварка TIG на постоянном токе

Включите питание на задней панели аппарата, дальнейшая работа производится на передней панели управления. Выберите режим работы «DC». Установите необходимые параметры режима, раздел 4 – п 2, 4.

Регулировка значения сварочного производится джостиком.

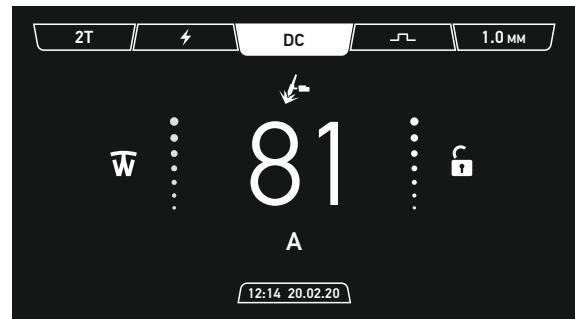

### Рекомендуемые значения параметров процесса сварки DC

Толщина заготовки, мм	1-3	3-6
Диаметр сварочного электрода, мм	1-2	2-4
Сварочный ток, А	50	50-80
Расход газа, л/мин	5	6

Для корректировки значений дополнительных параметров режима перейти к циклограмме процесса сварки DC.


Произведите сварку, реальное значение сварочного тока отображается на дисплее.



### 6.3.2 Сварка TIG на переменном токе

Включите питание на задней панели аппарата, дальнейшая работа производится на передней панели управления. Выберите режим работы «AC». Установите необходимые параметры режима, раздел 4 – п 2, 3, 4.

Регулировка значения сварочного производится джостиком.

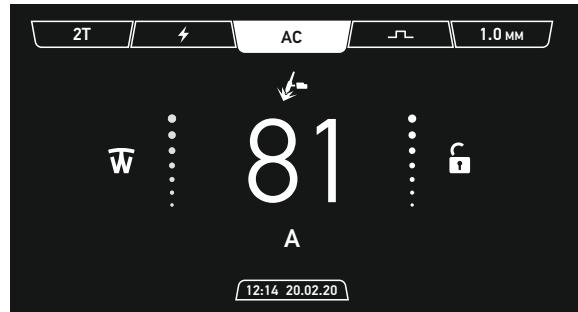

#### Рекомендуемые значения параметров процесса сварки AC

Толщина заготовки, мм	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0
Диаметр электрода, мм	2,0	2,0-3,0	3,0		4,0			5,0		5,0-6,0	
Сварочный ток, А	40-60	50-80	90-120	150-180	180-200	180-240	240-280	260-320	280-340	300-360	340-380
Диаметр проволоки, мм	1,6	1,6-2,0	2,0-2,5	2,0-3,0	3,0	3,0-4,0	4,0		4,0-5,0		5,0-6,0
Расход газа, л/мин	7-9		8-12		10-15			14-16		16-20	

Для корректировки значений дополнительных параметров режима перейти к циклограмме процесса сварки AC.



Произведите сварку, реальное значение сварочного тока отображается на дисплее.



### 6.3.3 Сварка TIG в импульсном режиме



Включите питание на задней панели аппарата, дальнейшая работа производится на передней панели управления. Выберите режим работы «AC Pulse» или «DC Pulse». Установите необходимые параметры режима, раздел 4 – п 2, 3, 4.

Регулировка значения сварочного производится джостиком 7.

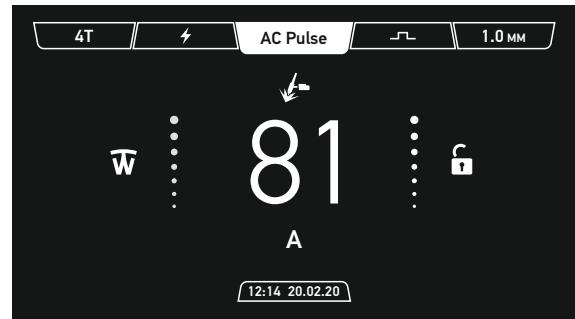
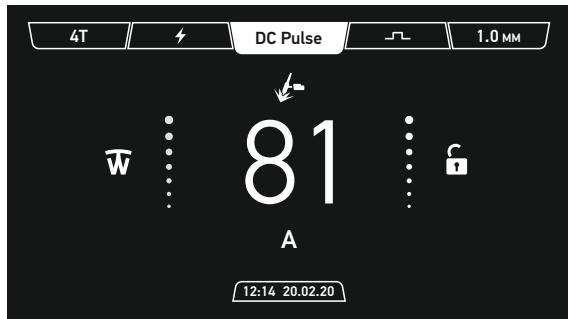


Для корректировки значений дополнительных параметров режима перейти к циклограмме процесса сварки AC Pulse, DC Pulse.

Произведите сварку, реальное значение сварочного тока отображается на дисплее.

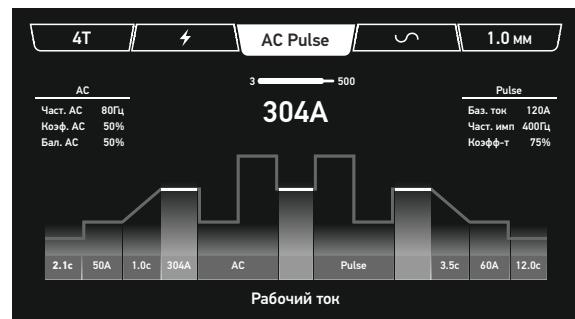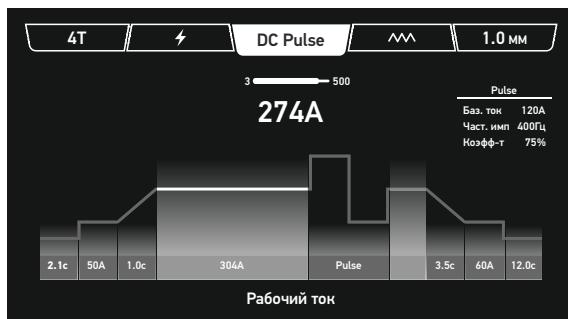

#### 6.3.4 Сварка в смешанном режиме

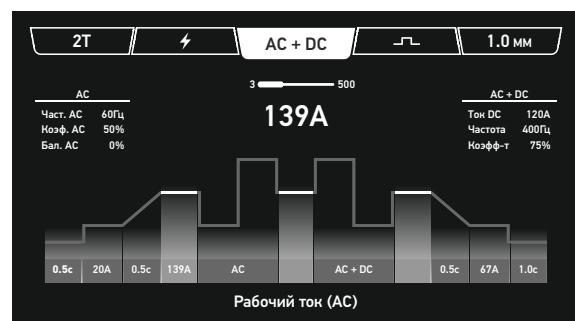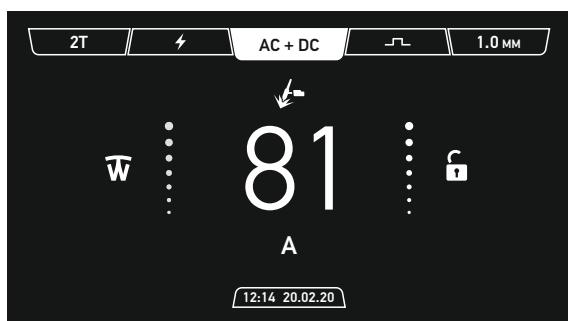

Включите питание на задней панели аппарата, дальнейшая работа производится на передней панели управления. Выберите режим AC + DC. Установите необходимые параметры режима, раздел 4 - п. 2, 3, 4.

Регулировка значения сварочного тока производится джостиком 7.

Для корректировки значений дополнительных параметров перейти к циклограмме процесса сварки AC + DC.

Произведите сварку, реальное значение сварочного тока отображается на дисплее.

## 6.4 Возможные неисправности

На дисплее панели управления в случае неисправности отображаются следующие коды.

Во всех случаях срабатывания системы защиты, питание аппарата должно быть отключено, корпус открыт с целью проверки состояния источника и устранения причины неисправности.



Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Перегрев	– Перегрев сварочного аппарата, неисправность термодатчика.	– Дать аппарату остыть, не выключая его. Проверить термодатчик.
Водяное охлаждение	– Отсутствует проток охл. жидкости., низкий уровень охлаждающей жидкости	– Проверить целостность шлангов подвода и отвода охл. жидкости, долить охл. жидкость до требуемого уровня.
Поток газа	– Отсутствует поток газа или поток ниже установленного значения	– проверить герметичность шлангов, давление газа в баллоне, проверить газовый редуктор
Контроль фаз	– Отсутствие( обрыв) одной или нескольких фаз, напряжение питающей сети выше или ниже требуемого( номинального) значения.	– проверить наличие фаз питающей сети, проверить напряжение сети на соответствие номинальным рабочим значениям аппарата.



## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание МС-315 Т2 АС/ДС выполняется персоналом, знающим устройство аппарата, правила его эксплуатации и технику безопасности.

Все работы по обслуживанию аппарата следует проводить только на отключенном аппарате с отметкой в паспорте.

Следите за рациональным размещением полуавтомата на рабочем месте. Не допускайте попадания расплавленного металла на аппарат, соединительные провода и шланги, а также их попадания на разогретые свариваемые детали.

Не допускайте попадания металлической пыли и мелких предметов в вентиляционные отверстия источника питания.

Во время работы обращайте внимание на работу вентилятора и соответствие условий эксплуатации требованиям данного документа. Избегайте пребывания аппарата на солнце и под дождем.

Периодически очищайте аппарат от пыли и грязи, для чего снимите наружный кожух и продуйте его струей сжатого воздуха давлением не более 2 атм, а в доступных местах протрите мягкой тканью. Не допускается использовать растворители и другие активные жидкости.

Проводите контрольный осмотр до и после использования аппарата, для чего проверьте надежность крепления резьбовых соединений и разъемов, отсутствие повреждения отдельных узлов, горелки, силовых и сварочных кабелей, состояние заземления.

### Периодичность проведения работ по техническому обслуживанию аппарата

Виды работ	Периодичность	Дата	Подпись
Проверка контактных соединений проводов и подтяжка, при необходимости	Ежедневно		
Проверка состояния изоляции проводов и восстановление изоляции, при необходимости	Ежедневно		
Проверка состояния электрода, сопла сварочной горелки, снятие брызг металла и замена запасными при необходимости	Ежедневно		
Чистка сопла и проверка изолятора горелки (замена при необходимости)	Раз в неделю		
Очистка аппарата от пыли и грязи	Раз в неделю		

## 8. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Ремонт аппарата должен проводиться в стационарных условиях, предназначенных для ремонта электронного оборудования.

Ремонтные работы могут выполняться только обученными в сервисных центрах ООО «Эллой» специалистами.

При несоблюдении этих условий гарантия предприятия-изготовителя аннулируется.

## 9. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, КОНСЕРВАЦИЯ, УПАКОВКА

Аппарат в упаковке изготовителя следует хранить (транспортировать) в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от - 40°C до + 55 °C и относительной влажности воздуха 80% при 20°C.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей и токопроводящей пыли не допускается.

После хранения при низкой температуре аппарат должен быть выдержан перед эксплуатацией при температуре выше 5°C не менее 6 часов в упаковке и не менее 2 часов без упаковки.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с аппаратом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.


Размещение и крепление транспортной тары с упакованным агрегатом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время транспортирования.

При консервации аппарат должен храниться в герметичном чехле из полиэтилена. При расконсервации следует провести контрольный осмотр.

Аппарат для транспортировки должен быть упакован в транспортную тару. Эксплуатационные документы, входящие в комплект поставки устройств, должны быть подшиты в папки и упакованы в полиэтиленовый пакет. На транспортную тару должна быть нанесена маркировка, содержащая манипуляционные знаки «Хрупкое - осторожно», «Беречь от сырости», «Верх».

Схема строповки указана на рис. 9.1. Закрепление строп за ручки аппарата категорически запрещается.

При утилизации вредного влияния на окружающую среду не оказывается.

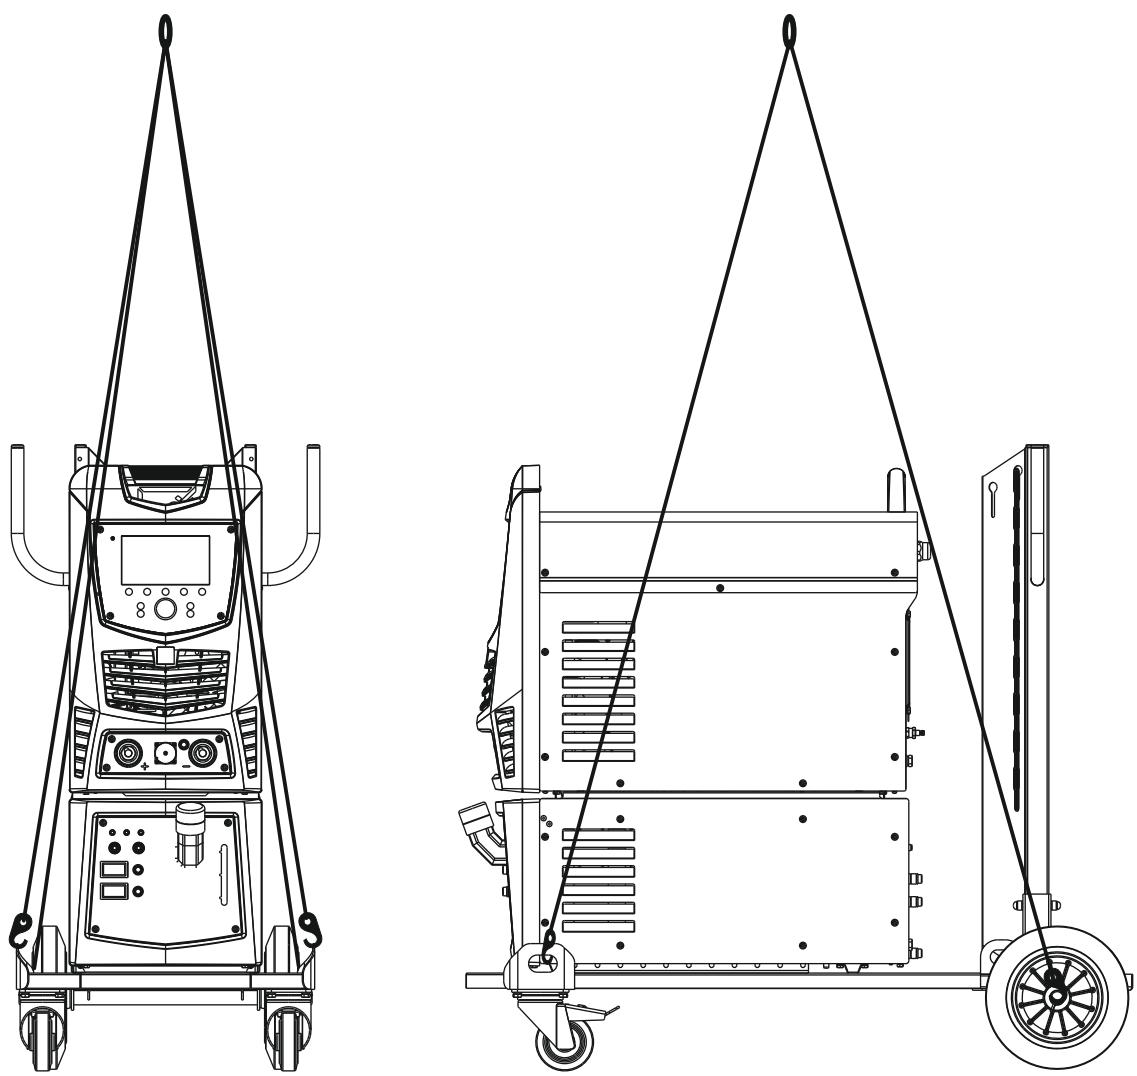

*Рис. 9.1 Схема строповки*





Более подробную информацию  
о работе сервисного центра можно получить  
по тел. +7 831 223-15-11, факсу +7 831 223-25-99

ООО «ЭЛЛОЙ»  
603068, г. Нижний Новгород, ул. Новые Пески, 1А  
+7 831 223-15-11, [alloynn@alloynn.com](mailto:alloynn@alloynn.com)

